

RAPPORT D'INSPECTION INDÉPENDANT

Exemple anonymisé. Identités masquées, kilométrage arrondi et documents privés retirés.

Peugeot 2008

Env. 121 000 km · Octobre 2026

Inspecté par Carvise · Relu par Carvise

Véhicule et vendeur

Catégorie

Citadine / compacte

Kilométrage déclaré

Env. 120 000 km

Kilométrage relevé

Env. 121 000 km

Relu par

Carvise



Photo 10 — Pare-chocs avant

L'avis Carvise

État général

1/5



Achat déconseillé

Le véhicule est en mauvais état compte tenu de son âge et de son kilométrage. Il présente des signes manifestes de manque d'entretien et de soin. Un budget doit être prévu pour les réparations nécessaires à sa fiabilité et à son passage au contrôle technique.

Nos recommandations

Deux points essentiels :

1. Remplacer la courroie de distribution et effectuer un entretien complet avec renouvellement des fluides afin de repartir sur une base saine.
2. Pour présenter le véhicule au contrôle technique dans de bonnes conditions, remédier au minimum aux problèmes relevés sur les feux de croisement, l'éclairage de plaque, les feux de recul et les antibrouillards avant.

128/145

points contrôlés

17

défauts constatés

9

à surveiller

44

photos

Votre inspection en détail

Tous les contrôles sont regroupés par rubrique. Les observations, mesures et photos précisent les constats.

Véhicule et vendeur		1
L'avis Carvise		2
01 Documents et entretien	14 points	4
02 Caractéristiques du véhicule	16 points	6
03 Compartiment moteur & mécanique	13 points	9
04 Carrosserie	24 points	13
05 Éclairage	11 points	22
06 Pneus, jantes & freins	13 points	24
07 Intérieur	18 points	30
08 Équipements & confort	16 points	34
09 Test en stationnement	6 points	36
10 Essai routier	13 points	37
11 Diagnostic OBD	1 points	38
Défauts et points d'attention		39

01 Documents et entretien

14 points de contrôle

Certificat d'immatriculation	Conforme
Correspondance VIN véhicule / carte grise	Conforme
Correspondance plaque véhicule / carte grise	Non applicable

CONSTAT

Le véhicule n'est pas immatriculé.

Le vendeur est le propriétaire	Non applicable
Carnet d'entretien	Défaut constaté

CONSTAT

Aucun historique d'entretien.

Factures d'entretien	Défaut constaté
----------------------	-----------------

CONSTAT

Le vendeur ne dispose pas de factures.

Date du dernier entretien	Défaut constaté
---------------------------	-----------------

CONSTAT

Courroie du moteur usée.

RECOMMANDATION

Remplacement à prévoir au plus vite, avec un entretien complet.

Kilométrage au dernier entretien	Défaut constaté
----------------------------------	-----------------

CONSTAT

Aucun historique disponible.

Documents et entretien · suite

Contrôle technique

Défaut constaté

CONSTAT

Le contrôle technique n'est pas à jour.

Car-Pass / Certificat de situation

Défaut constaté

CONSTAT

Le suivi du kilométrage présente des lacunes, ce qui laisse penser que le véhicule n'a plus été présenté au contrôle technique depuis plusieurs années.

Certificat de conformité (COC)

Conforme

Manuel utilisateur

Conforme

Garantie constructeur

Non applicable

Nombre de clés

À surveiller

CONSTAT

Une seule clé chez le vendeur, sans double.

02 Caractéristiques du véhicule

16 points de contrôle

Couleur extérieure	Conforme
--------------------	----------

CONSTAT

Noir

Couleur intérieure	Conforme
--------------------	----------

CONSTAT

Noir

Nombre de portes	Conforme
------------------	----------

CONSTAT

4

Nombre de places	Conforme
------------------	----------

CONSTAT

5

Type d'énergie	Conforme
----------------	----------

CONSTAT

Essence

Cylindrée (cm ³)	Conforme
------------------------------	----------

CONSTAT

1199

Puissance (kW / ch)	Conforme
---------------------	----------

CONSTAT

60 kW / 80 ch

Caractéristiques du véhicule · suite

Norme d'émission (Euro)	Conforme
-------------------------	----------

CONSTAT

6b

Type de boîte (manuelle / automatique)	Conforme
--	----------

CONSTAT

Manuelle

Nombre de rapports (hors marche arrière)	Conforme
--	----------

CONSTAT

5 rapports

Marche arrière présente	Conforme
-------------------------	----------

Roues motrices	Conforme
----------------	----------

CONSTAT

Traction

Kilométrage relevé	Conforme
--------------------	----------

CONSTAT

Environ 121 000 km (valeur arrondie pour cet exemple).

Caractéristiques du véhicule · suite



Photo 1 — Kilométrage relevé

Cohérence km / état extérieur	Conforme
Cohérence km / état intérieur	Conforme
Cohérence km / historique d'entretien	Défaut constaté

CONSTAT

L'absence d'historique d'entretien ne permet pas de conclure précisément sur la cohérence entre l'état du véhicule et son suivi.

03 Compartiment moteur & mécanique

13 points de contrôle

Niveau d'huile moteur

Défaut constaté

CONSTAT

Niveau d'huile sous le minimum.

RECOMMANDATION

Entretien à effectuer.

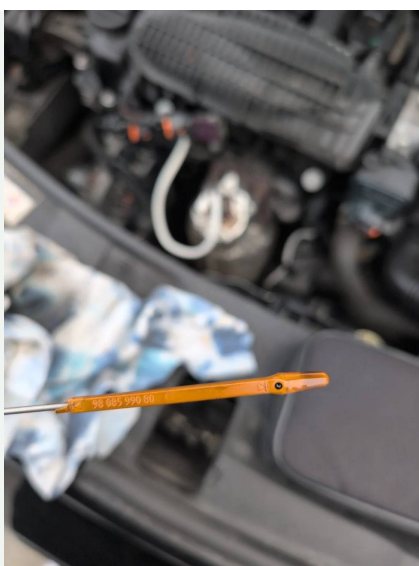


Photo 2 — Niveau d'huile moteur

Liquide de refroidissement

Défaut constaté

CONSTAT

Liquide de refroidissement dilué et sous le niveau minimum.

RECOMMANDATION

Faire l'appoint avec du liquide non dilué.

Compartiment moteur & mécanique · suite



Photo 3 — Liquide de refroidissement

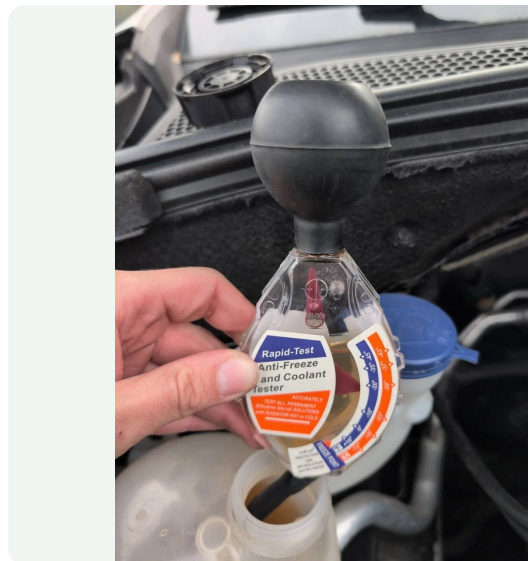


Photo 4 — Liquide de refroidissement

Liquide de frein

Conforme

CONSTAT

Qualité et taux d'humidité corrects.



Photo 5 — Liquide de frein

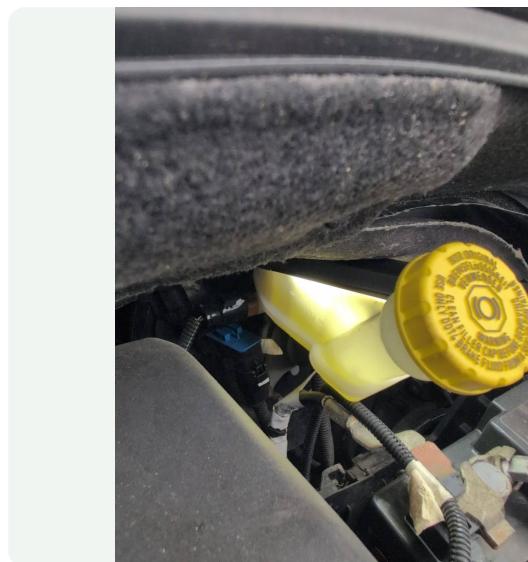


Photo 6 — Liquide de frein

Compartiment moteur & mécanique · suite

Liquide de direction assistée

Non applicable

CONSTAT

Direction assistée électrique.

Liquide lave-glacé

Défaut constaté

CONSTAT

Réservoir vide.

RECOMMANDATION

Faire l'appoint.

Propreté de la baie moteur

Conforme

RECOMMANDATION

Refixer correctement la protection.



Photo 7 — Propreté de la baie moteur

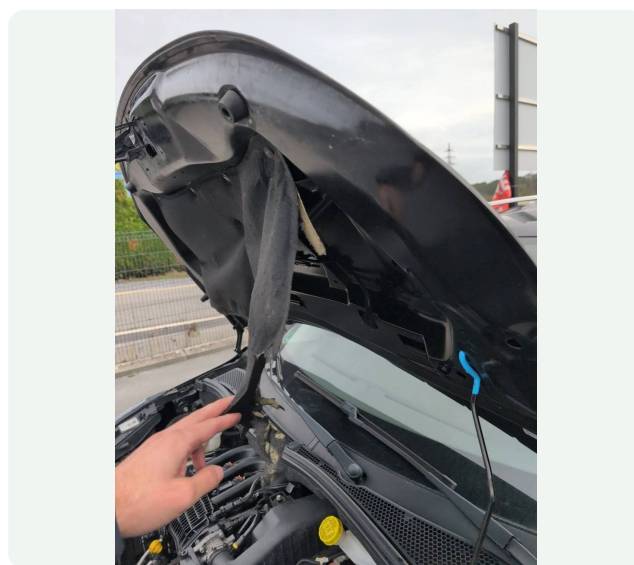


Photo 8 — Propreté de la baie moteur

Durites moteur

Conforme

Courroie accessoire

Conforme

Compartiment moteur & mécanique · suite

Batterie	Conforme
----------	----------

CONSTAT

Se référer au test de batterie du dossier d'origine. Cette annexe n'est pas incluse dans l'exemple public.

Alternateur	Conforme
-------------	----------

CONSTAT

14,6 V

Démarrreur	Conforme
------------	----------

Échappement	Conforme
-------------	----------

Fuites visibles	À surveiller
-----------------	--------------

CONSTAT

Présence de traces grasses sur le moteur.

RECOMMANDATION

Fuite possible au joint de couvre-culasse ou à un joint moteur.

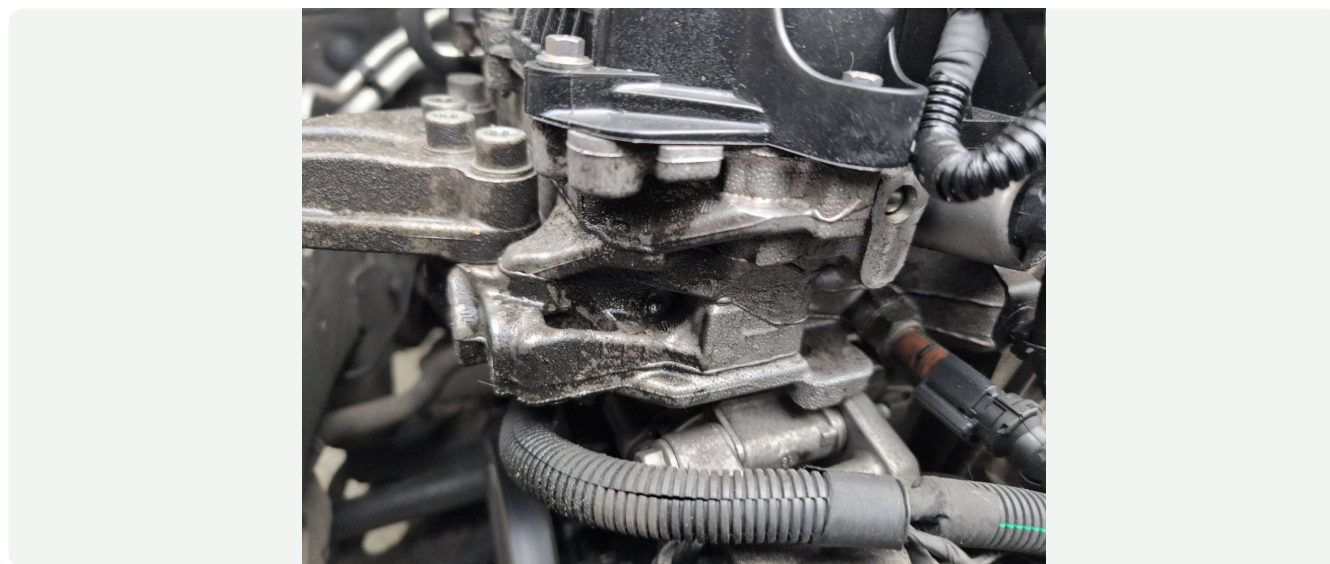


Photo 9 — Fuites visibles

04 Carrosserie

24 points de contrôle

Pare-chocs avant

Conforme

Photo 10 · page 1

Pare-chocs arrière

À surveiller

CONSTAT

Pare-chocs décoloré.

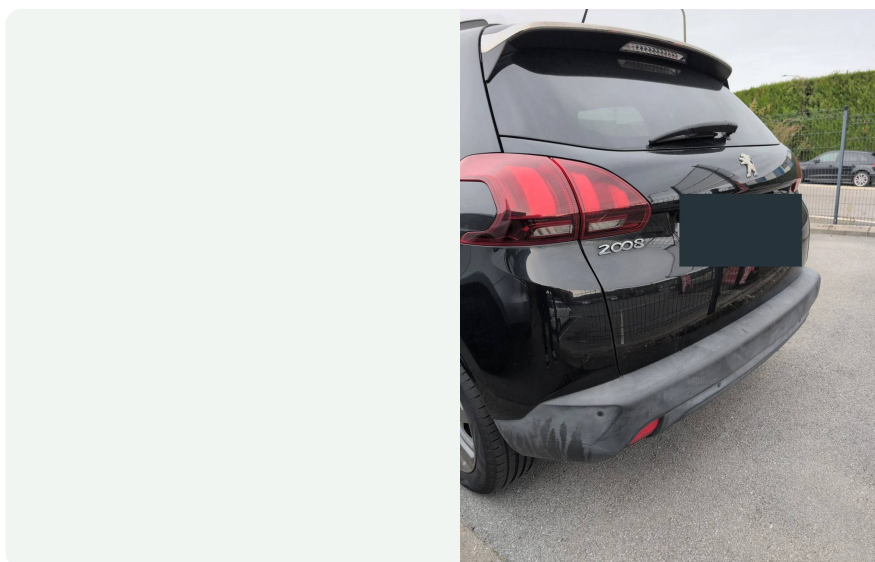


Photo 11 — Pare-chocs arrière

Capot moteur

Conforme

CONSTAT

Rayures visibles avec enlèvement de peinture et de vernis.

Carrosserie · suite



Photo 12 — Capot moteur



Photo 13 — Capot moteur

Toit

Conforme

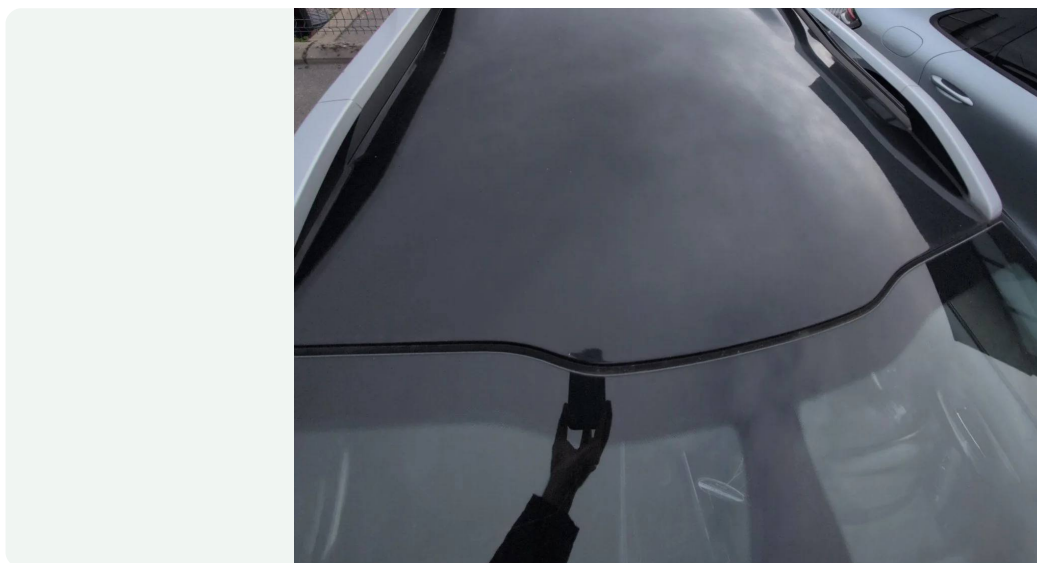


Photo 14 — Toit

Hayon / coffre

Conforme

Carrosserie · suite

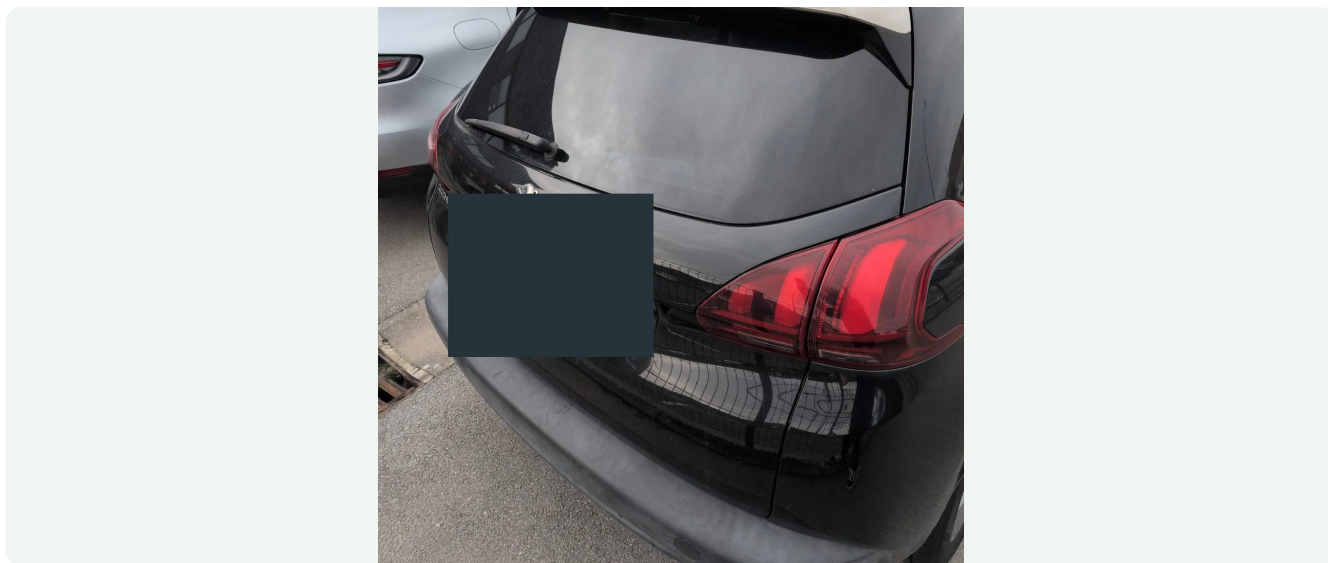


Photo 15 — Hayon / coffre

Aile avant gauche

Conforme

Aile avant droite

Défaut constaté

CONSTAT

Rayures et enfoncement.

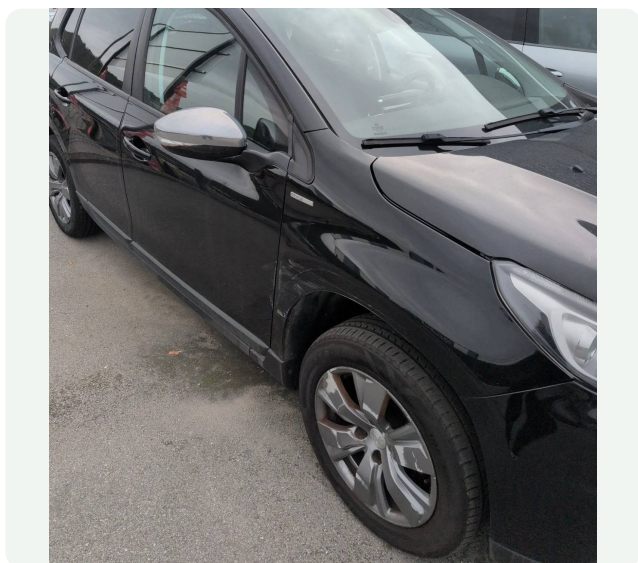


Photo 16 — Aile avant droite



Photo 17 — Aile avant droite

Carrosserie · suite

Aile arrière gauche

Conforme

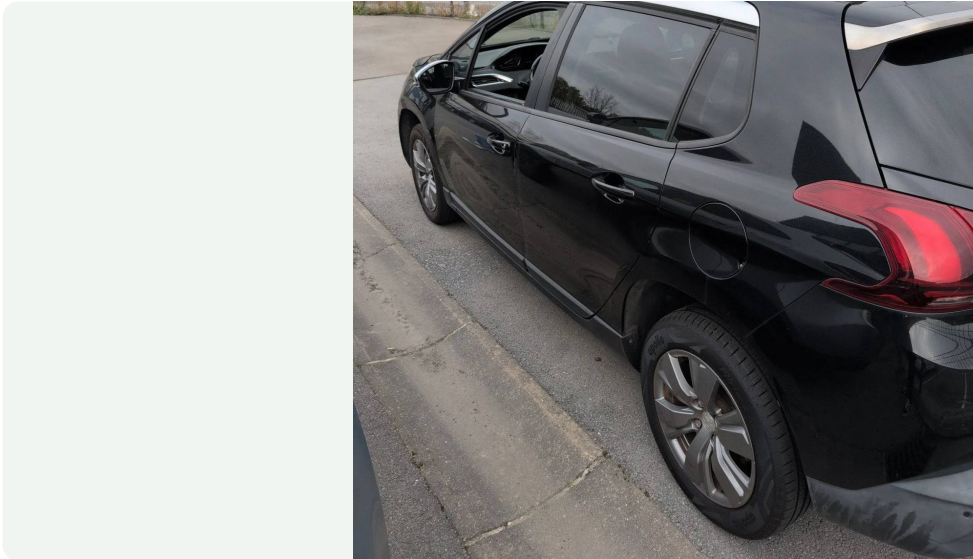


Photo 18 — Aile arrière gauche

Aile arrière droite

Conforme

Portières gauche

Conforme

CONSTAT

Quelques rayures.

Carrosserie · suite



Photo 21 — Portières gauche

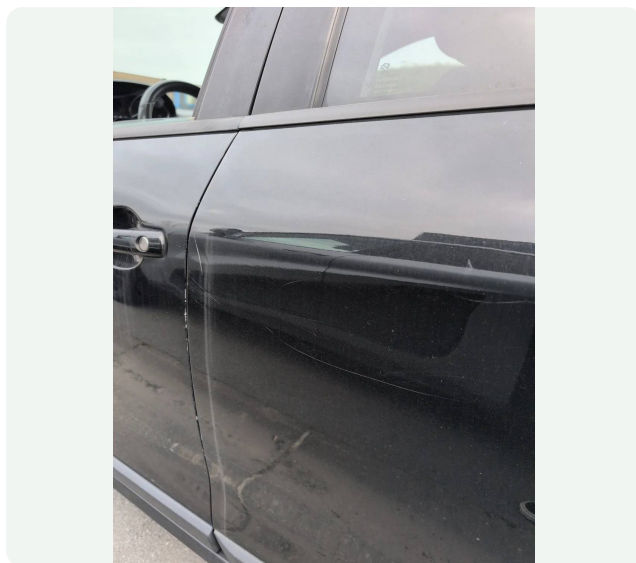


Photo 22 — Portières gauche

Portières droite

Conforme



Photo 19 — Portières droite

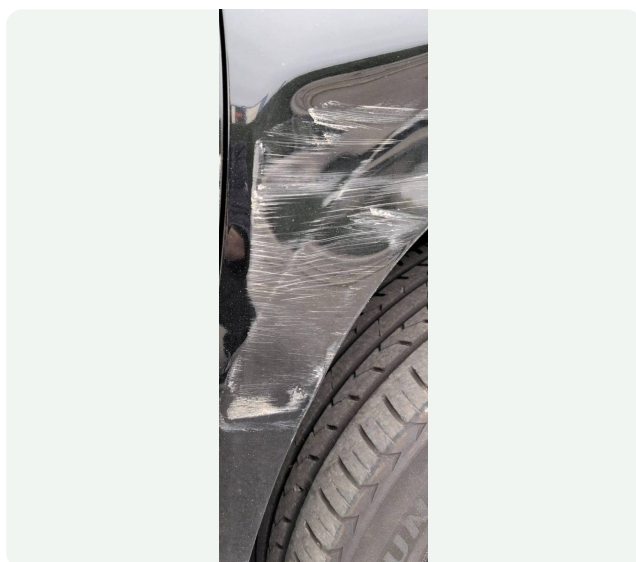


Photo 20 — Portières droite

Bas de caisse gauche

Conforme

Bas de caisse droite

Conforme

Carrosserie · suite

Rétroviseur gauche

Conforme



Photo 24 — Rétroviseur gauche

Rétroviseur droit

À surveiller

CONSTAT

Vitre du répétiteur de clignotant cassée.



Photo 23 — Rétroviseur droit

Carrosserie · suite

Pare-brise	Conforme
Lunette arrière	Conforme
Essuie-glaces avant	Conforme
Essuie-glace arrière	Conforme
Joint de carrosserie	À surveiller

CONSTAT

Déchirure du joint côté passager.

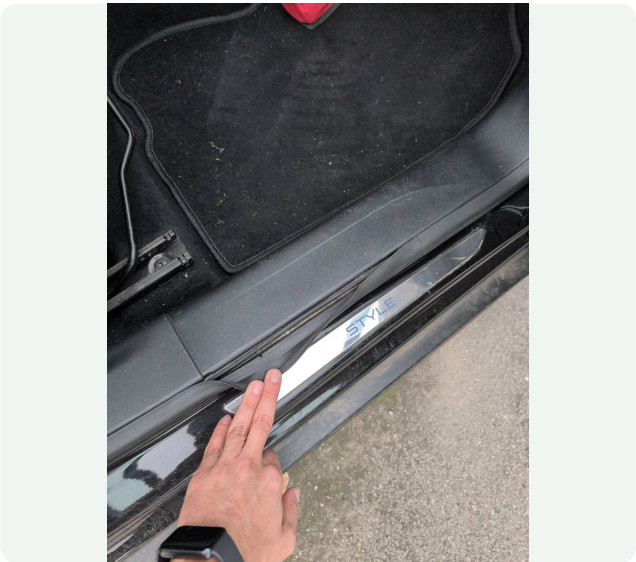


Photo 25 — Joints de carrosserie

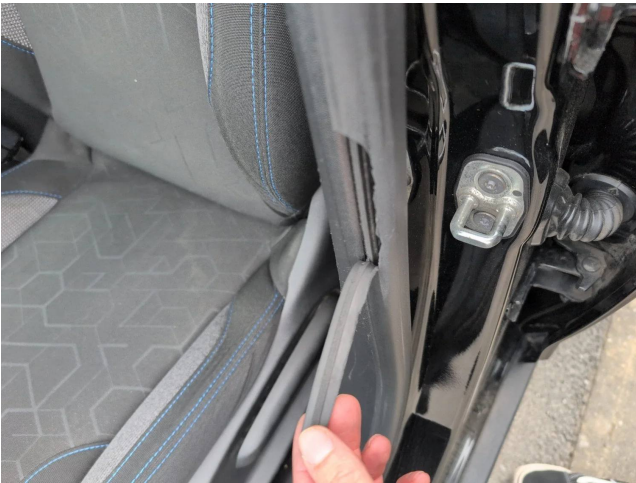


Photo 26 — Joints de carrosserie

Carrosserie · suite



Photo 27 — Joints de carrosserie

Alignement des panneaux

Défaut constaté

CONSTAT

Le capot, les ailes et le pare-chocs avant sont mal alignés, ce qui laisse fortement penser à un choc.



Photo 28 — Alignement des panneaux



Photo 29 — Alignement des panneaux

Carrosserie · suite

Uniformité de la peinture

À surveiller

CONSTAT

Une trace de réparation est visible sur le hayon. Aucune trace de dommage grave n'a été relevée à cet endroit.

Traces de réparation

À surveiller

CONSTAT

Trace relevée sur la partie droite du hayon.

Corrosion

Conforme

05 Éclairage

11 points de contrôle

Feux de position	Conforme
Feux de jour (DRL)	Conforme
Feux de croisement	Défaut constaté

CONSTAT

Ne fonctionne pas.

Feux de route	Conforme
Clignotants avant	Conforme
Clignotants arrière	Conforme
Feux stop	Conforme
Feux de recul	Défaut constaté

CONSTAT

Ne fonctionnent pas.

Feux antibrouillard	Défaut constaté
---------------------	-----------------

CONSTAT

Antibrouillard gauche manquant.

Éclairage · suite



Photo 30 — Feux antibrouillard

Éclairage de plaque

Défaut constaté

CONSTAT

Ne fonctionnent pas.

Éclairage intérieur

Conforme

06 Pneus, jantes & freins

13 points de contrôle

Pneu avant gauche

Conforme

CONSTAT

Profondeur restante estimée à 10 %.

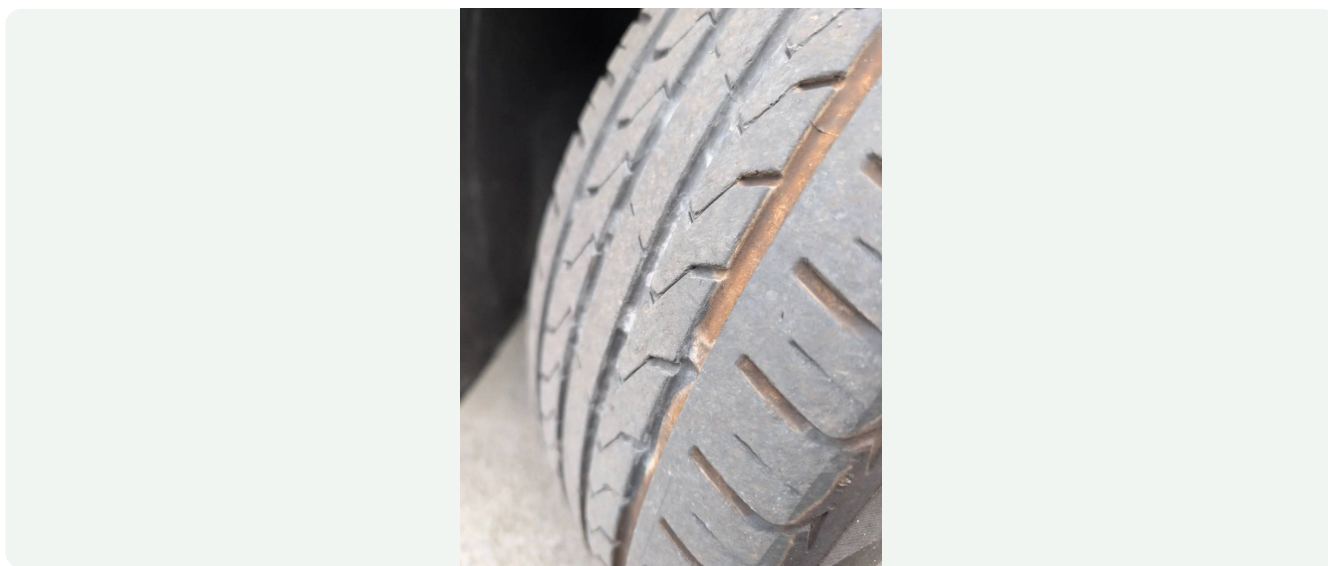


Photo 31 — Pneu avant gauche

Pneu avant droit

Conforme

Pneus, jantes & freins · suite

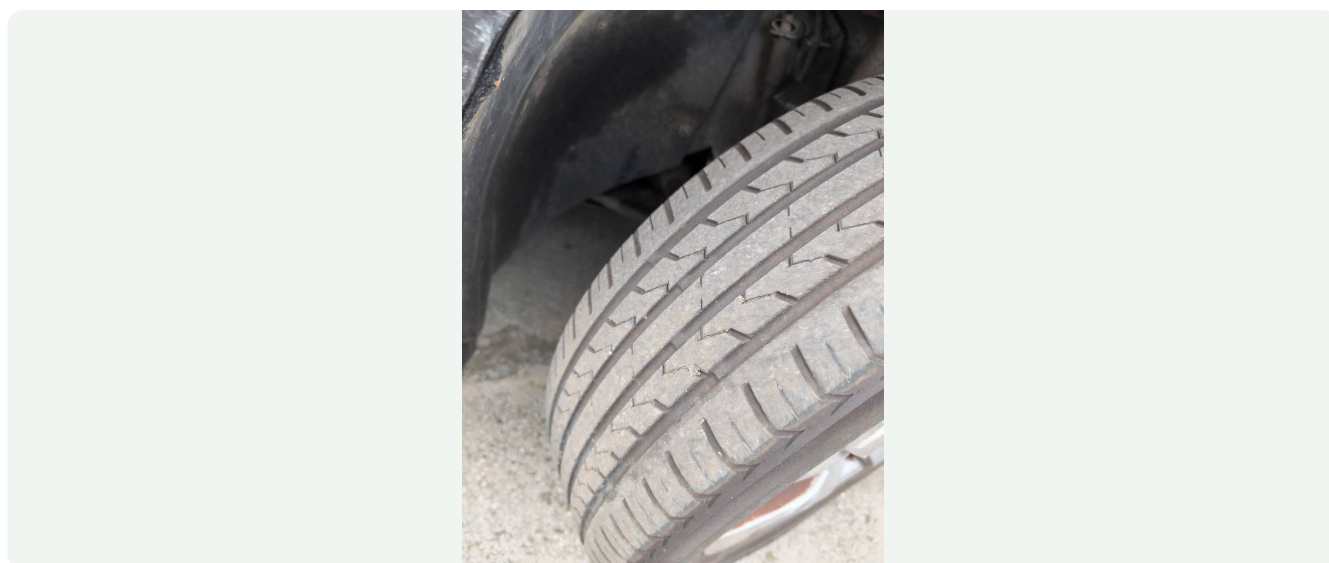


Photo 32 — Pneu avant droit

Pneu arrière gauche

Conforme

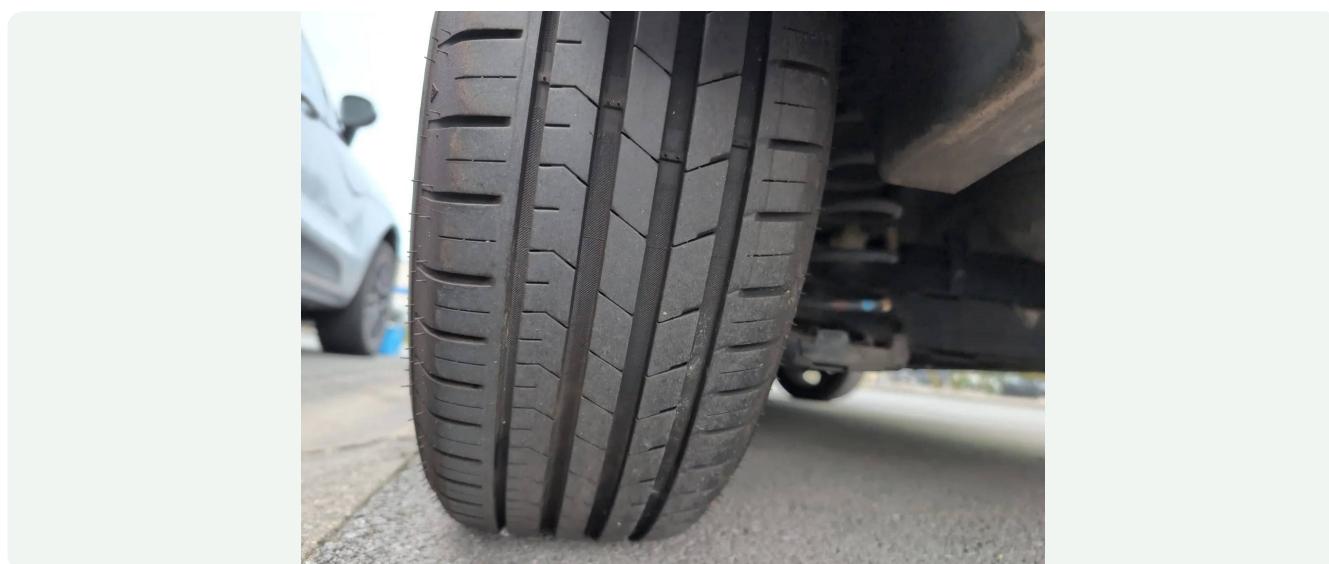


Photo 33 — Pneu arrière gauche

Pneu arrière droit

Conforme

Pneus, jantes & freins · suite

Jante avant gauche

Conforme

CONSTAT

Quelques marques de choc.

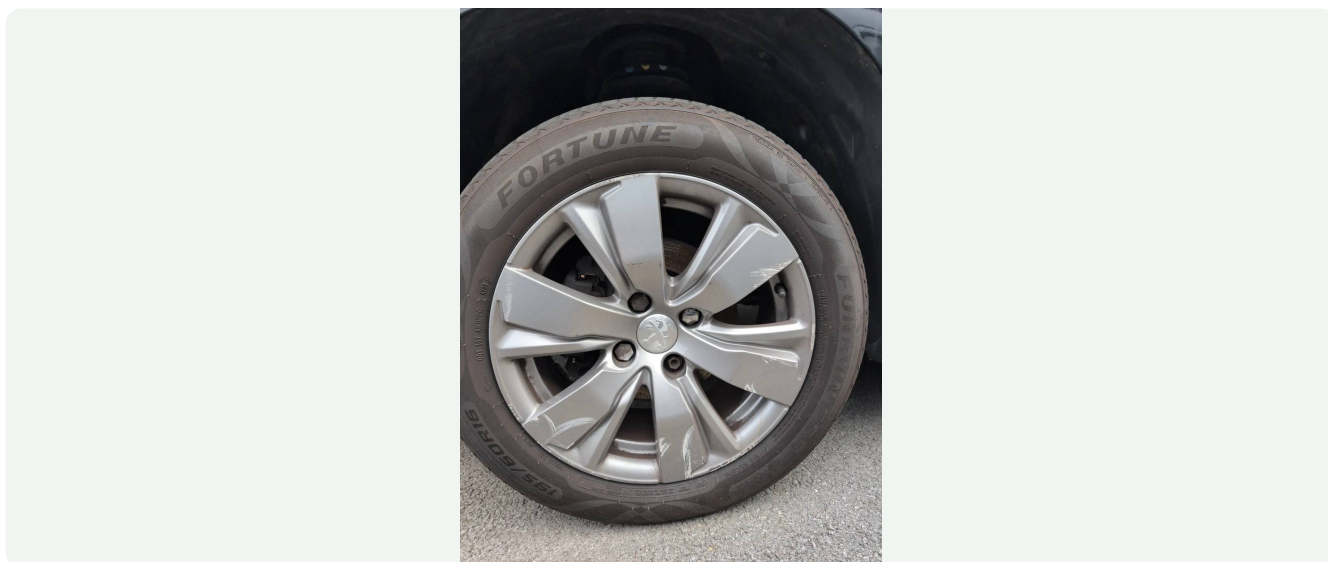


Photo 34 — Jante avant gauche

Jante avant droite

Conforme

CONSTAT

Jante fortement marquée.

Pneus, jantes & freins · suite

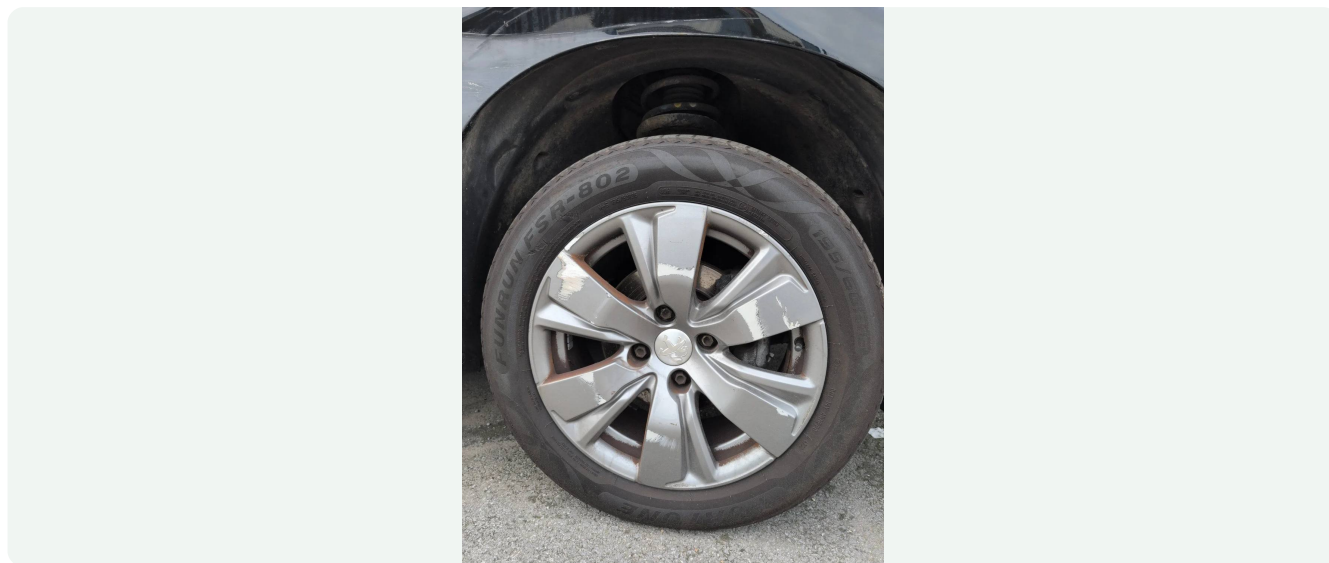


Photo 35 — Jante avant droite

Jante arrière gauche

Conforme

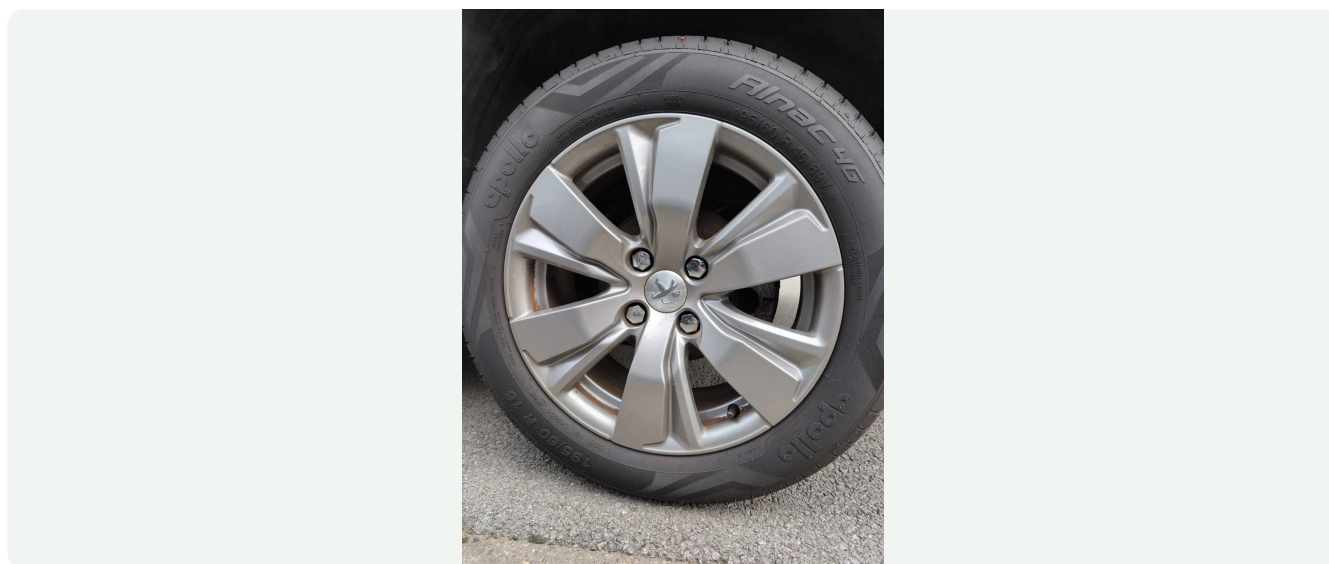


Photo 37 — Jante arrière gauche

Jante arrière droite

Conforme

Pneus, jantes & freins · suite

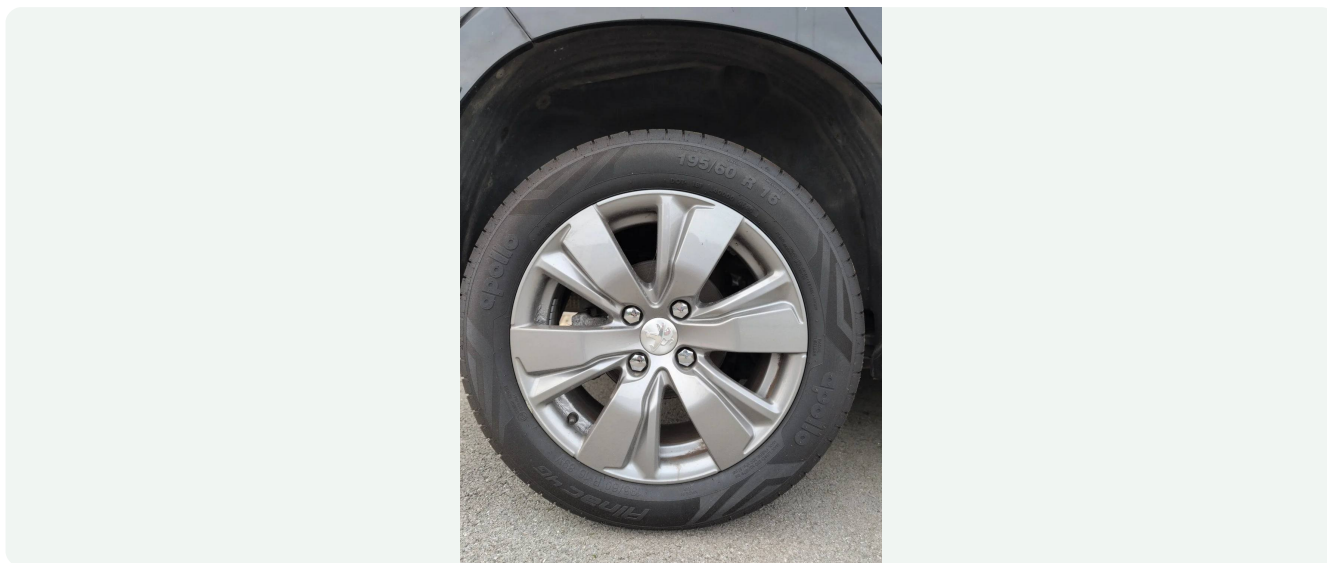


Photo 36 — Jante arrière droite

Plaquettes avant

Conforme

CONSTAT

Épaisseur restante estimée à 70 %.

Disques avant

Conforme

Plaquettes arrière

À surveiller

CONSTAT

Épaisseur restante estimée à 10 %.

Disques arrière

Conforme

Roue de secours / kit

Conforme

Pneus, jantes & freins · suite

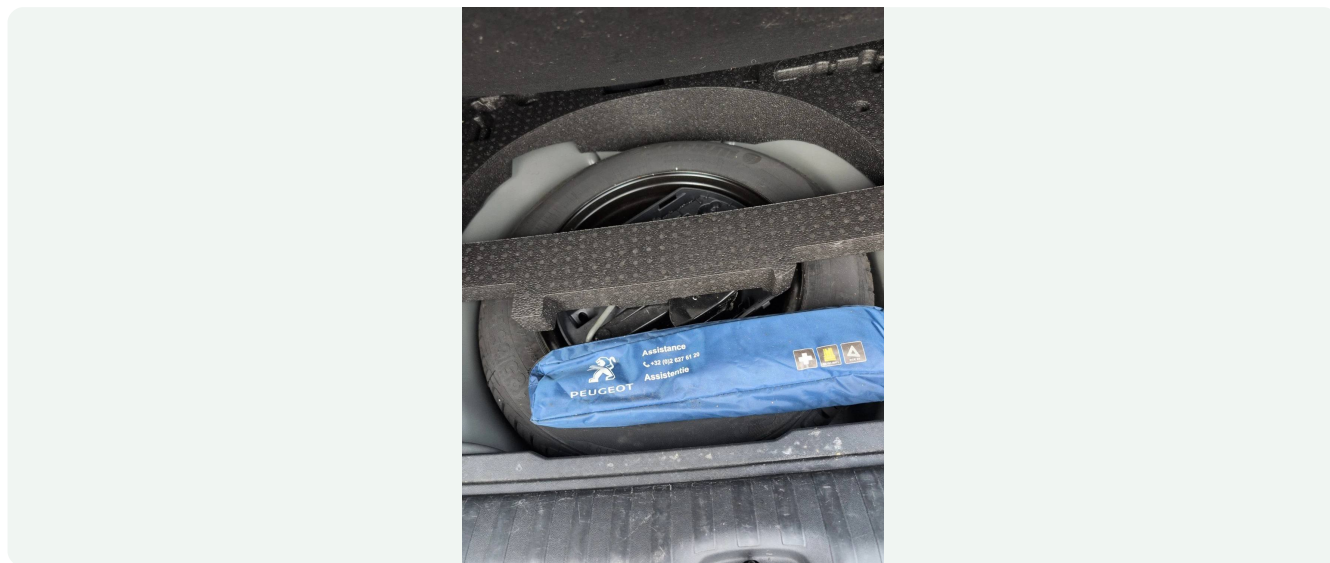


Photo 38 — Roue de secours / kit

07 Intérieur

18 points de contrôle

Volant	Conforme
Tableau de bord	Conforme
Console centrale	Conforme
Écran multimédia / infodivertissement	Conforme

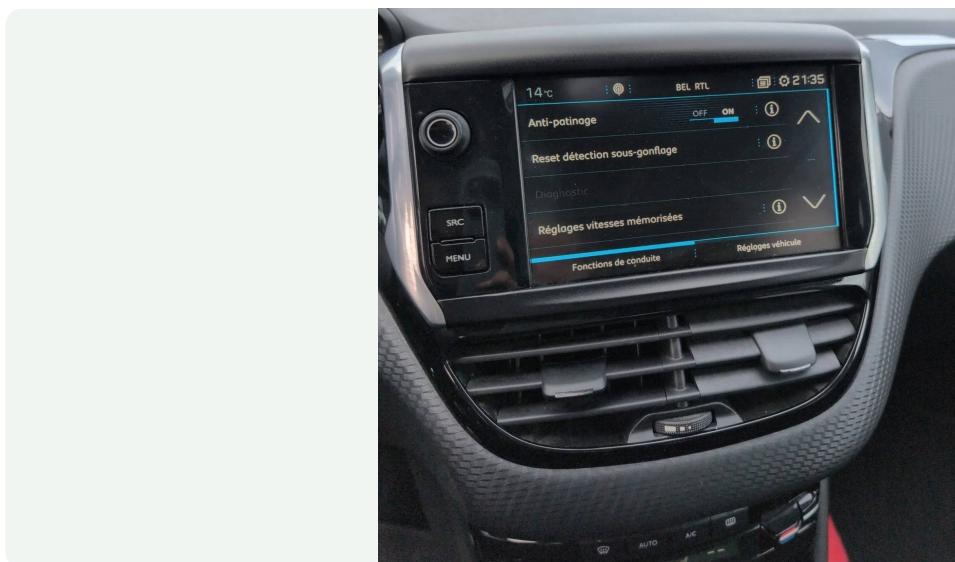


Photo 39 — Écran multimédia / infodivertissement

Sièges avant	Conforme
Sièges arrière	Conforme
Panneaux de porte avant	Conforme

Intérieur · suite



Photo 40 — Panneaux de porte avant

Panneaux de porte arrière	Conforme
Ciel de toit	Conforme
Tapis et moquettes	À surveiller

CONSTAT
Tapis conducteur déchiré.

Intérieur · suite

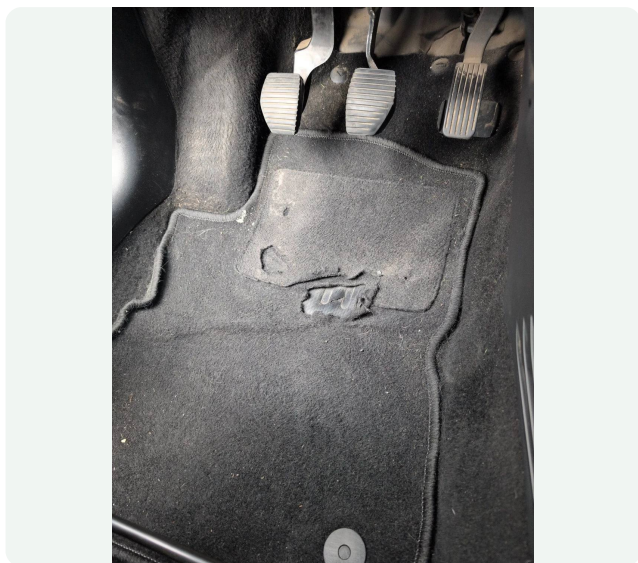


Photo 41 — Tapis et moquettes



Photo 42 — Tapis et moquettes

Intérieur du coffre	Conforme
Commandes de vitre	Conforme
Commandes au volant	Conforme
Ceintures avant	Conforme
Ceintures arrière	Conforme
Rétroviseur central	Conforme
Voyants au tableau de bord	Défaut constaté

CONSTAT

Voyants moteur et entretien allumés.

RECOMMANDATION

Consulter le diagnostic du dossier d'origine. Cette annexe n'est pas incluse dans l'exemple public.

Intérieur · suite

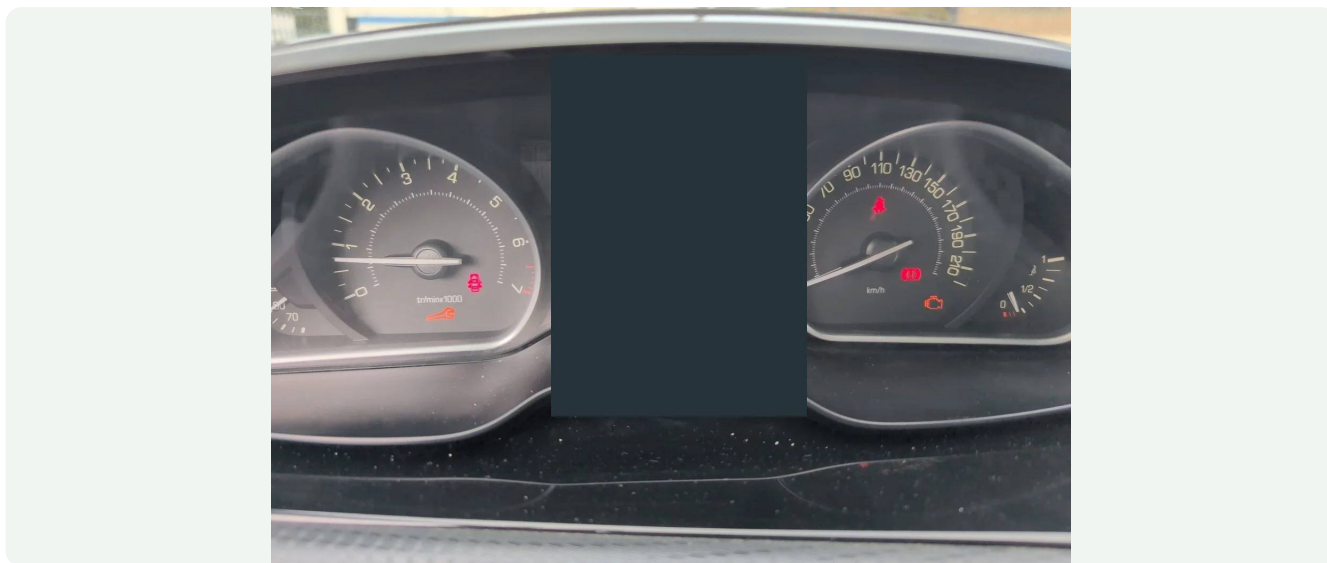


Photo 43 — Voyants au tableau de bord

Compteur kilométrique

Conforme

08 Équipements & confort

16 points de contrôle

Type de sellerie (cuir, tissu, mixte)	Conforme
---------------------------------------	----------

CONSTAT

Tissu noir.

Climatisation	Conforme
---------------	----------

Chauffage	Conforme
-----------	----------

Sièges chauffants	Non applicable
-------------------	----------------

Sièges électriques	Non applicable
--------------------	----------------

Vitres électriques	Conforme
--------------------	----------

Verrouillage central	Conforme
----------------------	----------

Toit ouvrant / capote	Non applicable
-----------------------	----------------

Régulateur de vitesse	Conforme
-----------------------	----------

Capteurs de stationnement	Conforme
---------------------------	----------

Équipements & confort · suite



Photo 44 — Capteurs de stationnement

Caméra de recul	Non applicable
Navigation GPS	Conforme
Bluetooth / appairage	Conforme
Haut-parleurs	Conforme
Crochet d'attelage	Non applicable
Cric et outillage	Conforme

09 Test en stationnement

6 points de contrôle

Démarrage à froid	Conforme
Régime de ralenti	Conforme
Fumée à l'échappement	Conforme
Bruits moteur	Conforme
Avertisseur sonore (klaxon)	Conforme
Frein de stationnement	Conforme

10 Essai routier

13 points de contrôle

Comportement moteur	Non contrôlé
Accélération	Non contrôlé
Fonctionnement boîte de vitesse	Conforme
Fonctionnement embrayage	Conforme
Différentiel	Non contrôlé
Direction (tenue de cap)	Non contrôlé
Freinage (efficacité, ABS)	Conforme
Suspension / amortissement	Non contrôlé
Géométrie / parallélisme	Non contrôlé
Roulements de roue	Non contrôlé
Aides à la conduite (ESP/ABS)	Non contrôlé
Bruits anormaux	Conforme
Vibrations	Conforme

11 Diagnostic OBD

1 points de contrôle

Lecture des codes défauts	Conforme
---------------------------	----------

CONSTAT

Aucun code défaut grave à signaler. La quasi-totalité des messages concernaient une batterie faible dans le passé.

Précisions de l'inspection

La prudence reste de mise concernant l'état du moteur. Ces moteurs ont connu de nombreux problèmes ; un entretien insuffisant peut favoriser l'apparition de problèmes ou de pannes à moyen ou long terme.

Les points d'attention

Carnet d'entretien — Défaut constaté

Factures d'entretien — Défaut constaté

Date du dernier entretien — Défaut constaté

Kilométrage au dernier entretien — Défaut constaté

Contrôle technique — Défaut constaté

Car-Pass / Certificat de situation — Défaut constaté

Cohérence km / historique d'entretien — Défaut constaté

Niveau d'huile moteur — Défaut constaté

Liquide de refroidissement — Défaut constaté

Liquide lave-glace — Défaut constaté

Aile avant droite — Défaut constaté

Alignement des panneaux — Défaut constaté

Feux de croisement — Défaut constaté

Feux de recul — Défaut constaté

Feux antibrouillard — Défaut constaté

Éclairage de plaque — Défaut constaté

Voyants au tableau de bord — Défaut constaté

Nombre de clés — À surveiller

Fuites visibles — À surveiller

Pare-chocs arrière — À surveiller

Rétroviseur droit — À surveiller

Joints de carrosserie — À surveiller

Uniformité de la peinture — À surveiller

Traces de réparation — À surveiller

Plaquettes arrière — À surveiller

Tapis et moquettes — À surveiller