

ONAFHANKELIJK INSPECTIERAPPORT

Geanonimiseerd voorbeeld. Identiteiten verborgen, kilometerstand afgerond en privédocumenten verwijderd.

Peugeot 2008

Ca. 121.000 km · Oktober 2026

Geïnspecteerd door Carvise · Nagekeken door Carvise

Voertuig en verkoper

Categorie
Stadswagen / compacte

Opgegeven kilometerstand
Ca. 120.000 km

Afgelezen kilometerstand
Ca. 121.000 km

Nagekeken door
Carvise



Foto 10 — Voorbumper

Het Carvise-oordeel

Algemene staat

1/5



Aankoop afgeraden

Het voertuig verkeert in slechte staat gezien zijn leeftijd en kilometerstand. Het vertoont duidelijke tekenen van gebrekkig onderhoud en zorg. Er moet een budget worden voorzien voor de herstellingen die nodig zijn voor de betrouwbaarheid en de technische keuring.

Onze aanbevelingen

Twee essentiële punten:

1. Vervang de distributieriem en voer een volledig onderhoud met nieuwe vloeistoffen uit om van een gezonde basis te vertrekken.
2. Verhelp vóór de technische keuring minstens de vastgestelde problemen met de dimlichten, kentekenplaatverlichting, achteruitrijlichten en mistlampen vooraan.

128/145

gecontroleerde punten

17

vastgestelde gebreken

9

op te volgen

44

foto's

Uw inspectie in detail

Alle controles staan per rubriek. Opmerkingen, metingen en foto's verduidelijken de vaststellingen.

Voertuig en verkoper		1
Het Carvise-oordeel		2
01 Documenten en onderhoud	14 punten	4
02 Voertuigkenmerken	16 punten	6
03 Motorruimte & mechaniek	13 punten	9
04 Carrosserie	24 punten	13
05 Verlichting	11 punten	22
06 Banden, velgen & remmen	13 punten	24
07 Interieur	18 punten	30
08 Uitrusting & comfort	16 punten	34
09 Test bij stilstand	6 punten	36
10 Proefrit	13 punten	37
11 OBD-diagnose	1 punten	38
Gebreken en aandachtspunten		39

01 Documenten en onderhoud

14 controlepunten

Inschrijvingsbewijs	In orde
Overeenstemming VIN / kentekenbewijs	In orde
Kentekenplaat komt overeen	Niet van toepassing

VASTSTELLING

Het voertuig is niet ingeschreven.

Verkoper is eigenaar	Niet van toepassing
Onderhoudsboekje	Gebrek vastgesteld

VASTSTELLING

Geen onderhoudshistoriek.

Onderhoudsfacturen	Gebrek vastgesteld
--------------------	--------------------

VASTSTELLING

De verkoper beschikt niet over facturen.

Datum laatste onderhoud	Gebrek vastgesteld
-------------------------	--------------------

VASTSTELLING

Versleten motorriem.

AANBEVELING

Zo snel mogelijk vervangen en een volledig onderhoud uitvoeren.

Kilometerstand laatste onderhoud	Gebrek vastgesteld
----------------------------------	--------------------

VASTSTELLING

Geen historiek beschikbaar.

Documenten en onderhoud · vervolg

Technische keuring	Gebrek vastgesteld
--------------------	--------------------

VASTSTELLING

De technische keuring is niet up-to-date.

Car-Pass / Statusattest	Gebrek vastgesteld
-------------------------	--------------------

VASTSTELLING

Er zijn hiaten in de kilometerhistoriek, wat erop wijst dat het voertuig al enkele jaren niet meer naar de technische keuring is geweest.

Gelijkvormigheidsattest (COC)	In orde
-------------------------------	---------

Gebruikershandleiding	In orde
-----------------------	---------

Fabrieksgarantie	Niet van toepassing
------------------	---------------------

Aantal sleutels	Op te volgen
-----------------	--------------

VASTSTELLING

Slechts één sleutel bij de verkoper, geen reservesleutel.

02 Voertuigkenmerken

16 controlepunten

Buitenkleur	In orde
-------------	---------

VASTSTELLING

Zwart

Interieurkleur	In orde
----------------	---------

VASTSTELLING

Zwart

Aantal deuren	In orde
---------------	---------

VASTSTELLING

4

Aantal zitplaatsen	In orde
--------------------	---------

VASTSTELLING

5

Brandstoftype	In orde
---------------	---------

VASTSTELLING

Benzine

Cilinderinhoud (cm ³)	In orde
-----------------------------------	---------

VASTSTELLING

1199

Vermogen (kW / pk)	In orde
--------------------	---------

VASTSTELLING

60 kW / 80 pk

Voertuigkenmerken · vervolg

Emissienorm (Euro)	In orde
--------------------	---------

VASTSTELLING

6b

Type versnellingsbak	In orde
----------------------	---------

VASTSTELLING

Handgeschakeld

Aantal versnellingen (excl. achteruit)	In orde
--	---------

VASTSTELLING

5 versnellingen

Achteruit aanwezig	In orde
--------------------	---------

Aandrijving	In orde
-------------	---------

VASTSTELLING

Voorwielaandrijving

Afgelezen kilometerstand	In orde
--------------------------	---------

VASTSTELLING

Ongeveer 121.000 km (afgerond voor dit voorbeeld).

Voertuigkenmerken · vervolg



Foto 1 — Afgelezen kilometerstand

Km coherent met exterieur	In orde
Km coherent met interieur	In orde
Km coherent met onderhoudshistoriek	Gebrek vastgesteld

VASTSTELLING

Door het ontbreken van een onderhoudshistoriek kan de samenhang tussen de staat van het voertuig en het onderhoud niet nauwkeurig worden beoordeeld.

03 Motorruimte & mechaniek

13 controlepunten

Oliepeil motor

Gebrek vastgesteld

VASTSTELLING

Oliepeil onder het minimum.

AANBEVELING

Onderhoud uitvoeren.

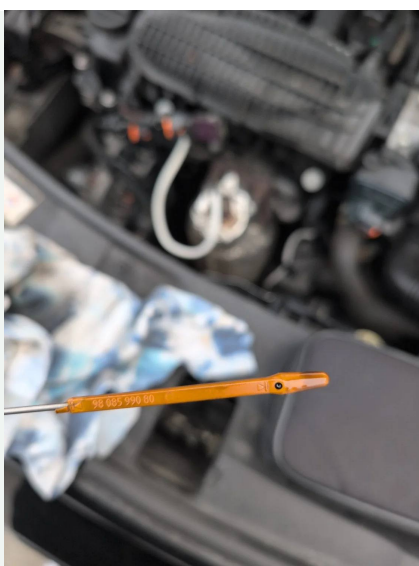


Foto 2 — Oliepeil motor

Koelvloeistof

Gebrek vastgesteld

VASTSTELLING

Koelvloeistof verdund en onder het minimumpeil.

AANBEVELING

Bijvullen met onverdunde vloeistof.

Motorruimte & mechaniek · vervolg



Foto 3 — Koelvloeistof

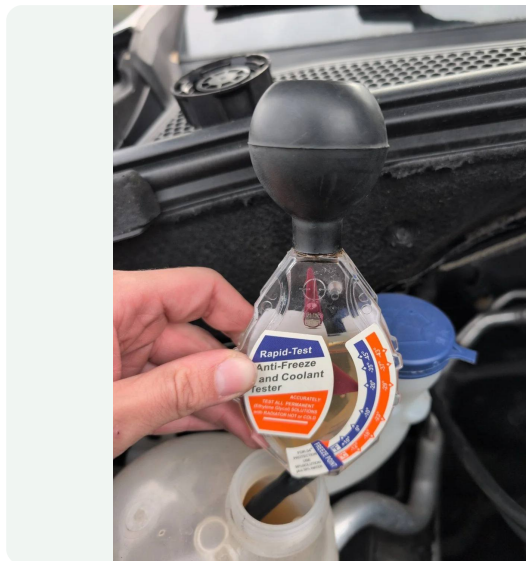


Foto 4 — Koelvloeistof

Remvloeistof

In orde

VASTSTELLING

Kwaliteit en vochtgehalte in orde.



Foto 5 — Remvloeistof

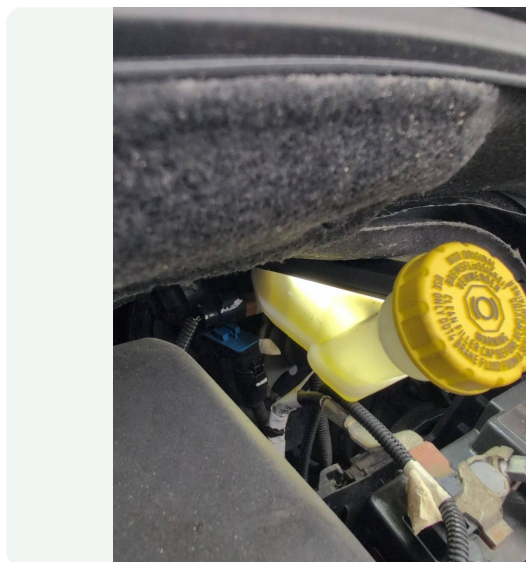


Foto 6 — Remvloeistof

Motorruimte & mechaniek · vervolg

Stuurbekrachtigingsvloeistof

Niet van toepassing

VASTSTELLING

Elektrische stuurbekrachtiging.

Ruitensproeiervloeistof

Gebrek vastgesteld

VASTSTELLING

Reservoir leeg.

AANBEVELING

Bijvullen.

Netheid motorruimte

In orde

AANBEVELING

De bescherming correct bevestigen.



Foto 7 — Netheid motorruimte

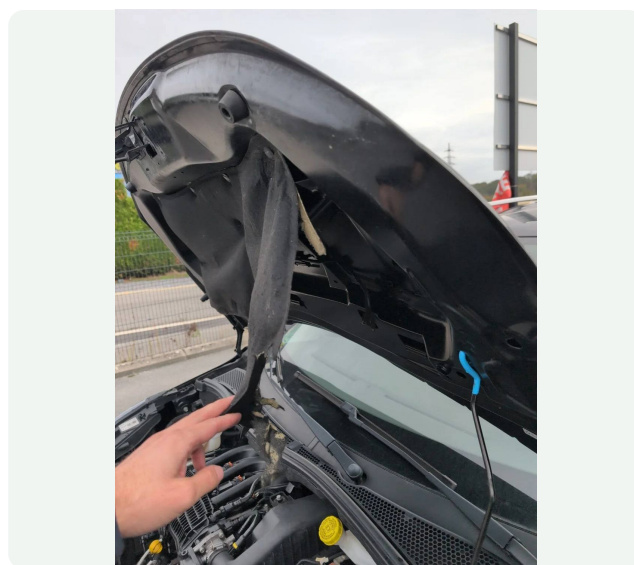


Foto 8 — Netheid motorruimte

Motorslangen

In orde

Hulpaandrijfriem

In orde

Motorruimte & mechaniek · vervolg

Accu

In orde

VASTSTELLING

Zie de batterijtest in het oorspronkelijke dossier. Deze bijlage is niet opgenomen in het openbare voorbeeld.

Alternator

In orde

VASTSTELLING

14,6 V

Startmotor

In orde

Uitlaat

In orde

Zichtbare lekken

Op te volgen

VASTSTELLING

Vettige sporen op de motor.

AANBEVELING

Mogelijk lek bij de kleppendekelepakking of een motorafdichting.

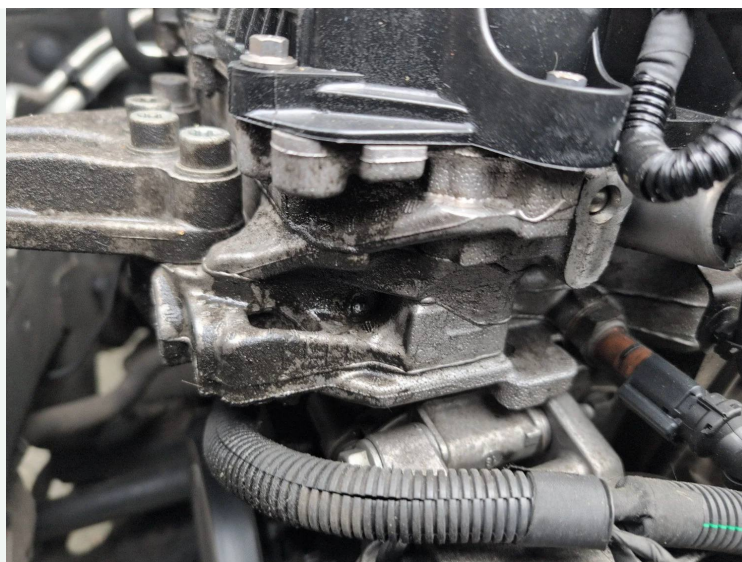


Foto 9 — Zichtbare lekken

04 Carrosserie

24 controlepunten

Voorbumper

In orde

Foto 10 · pagina 1

Achterbumper

Op te volgen

VASTSTELLING

Verkleurde bumper.



Foto 11 — Achterbumper

Motorkap

In orde

VASTSTELLING

Zichtbare krassen waarbij verf en vernis zijn verwijderd.

Carrosserie · vervolg



Foto 12 — Motorkap



Foto 13 — Motorkap

Dak

In orde

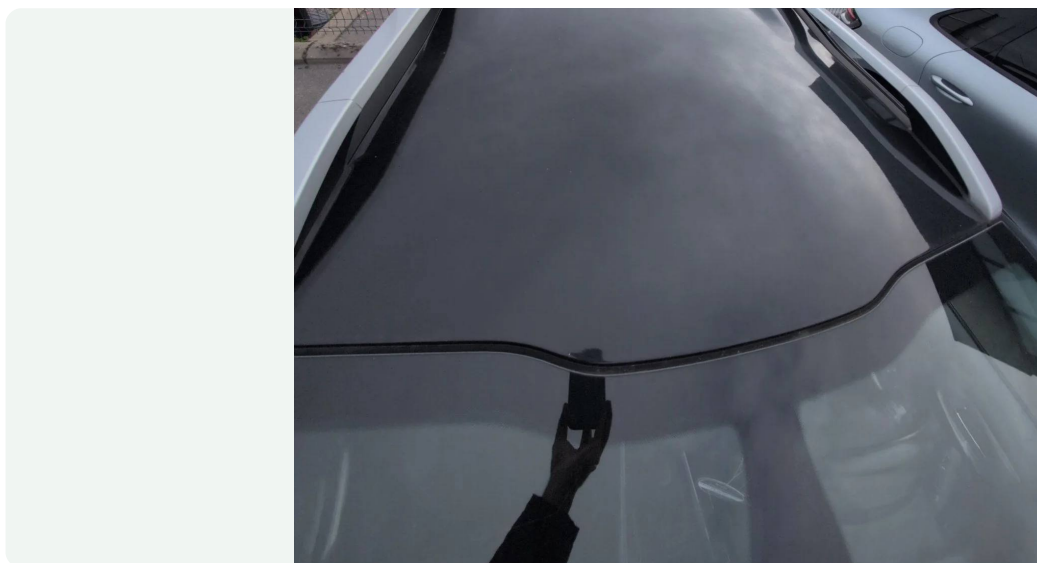


Foto 14 — Dak

Achterklep / koffer

In orde

Carrosserie · vervolg

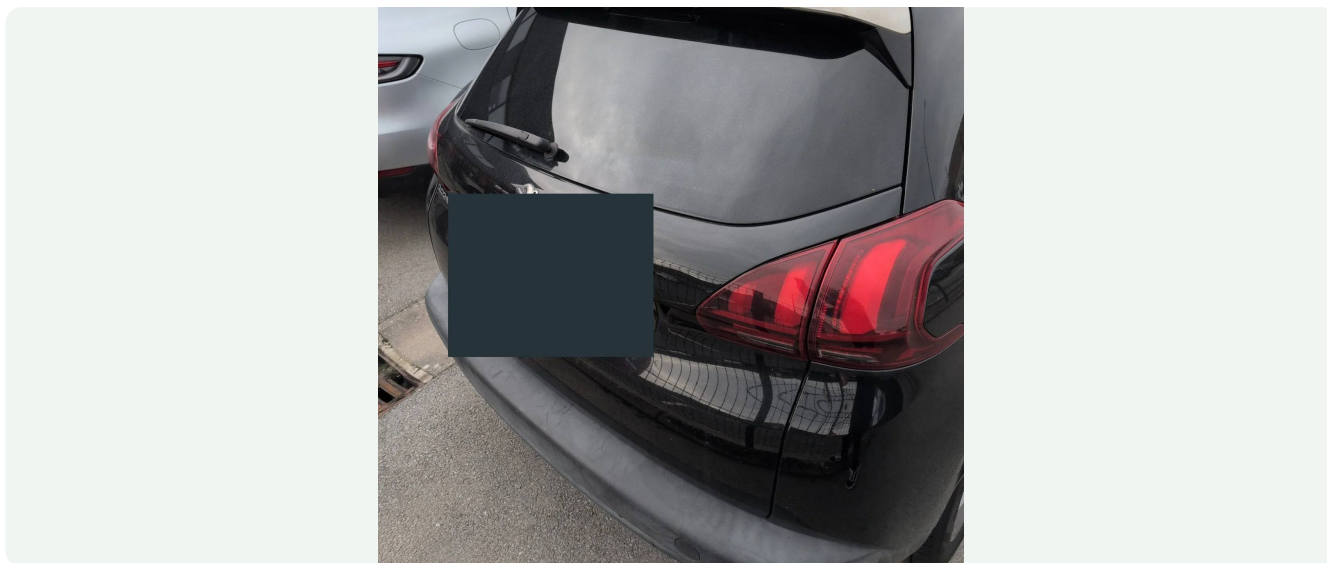


Foto 15 — Achterklep / koffer

Linker voorspatbord

In orde

Rechter voorspatbord

Gebrek vastgesteld

FASTSTELLING

Krassen en een deuk.

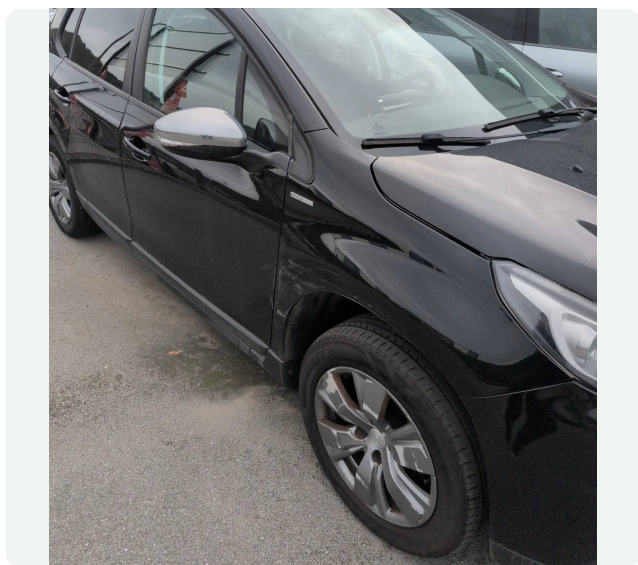


Foto 16 — Rechter voorspatbord



Foto 17 — Rechter voorspatbord

Carrosserie · vervolg

Linker achterschermer

In orde

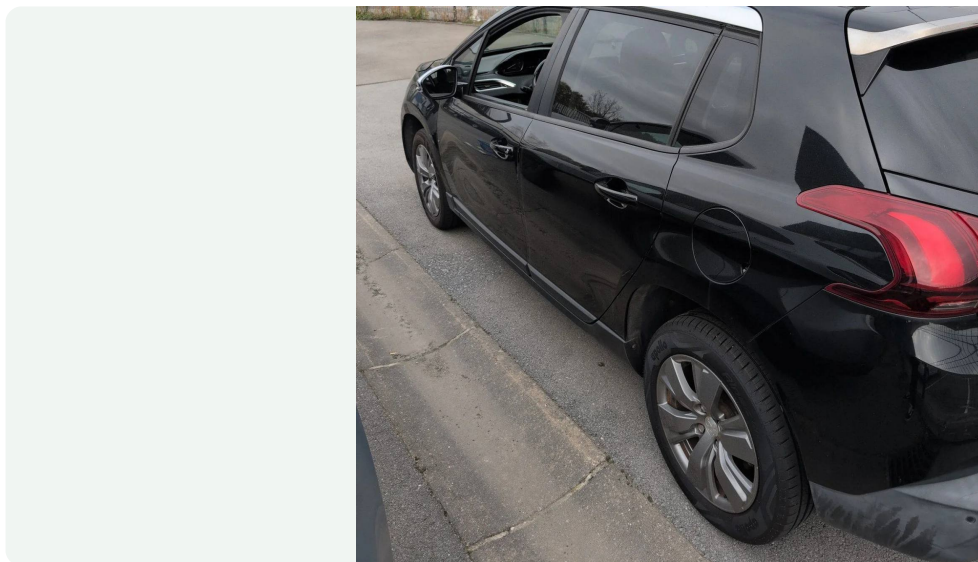


Foto 18 — Linker achterschermer

Rechter achterschermer

In orde

Linker portieren

In orde

VASTSTELLING

Enkele krassen.

Carrosserie · vervolg



Foto 21 — Linker portieren



Foto 22 — Linker portieren

Rechter portieren

In orde



Foto 19 — Rechter portieren

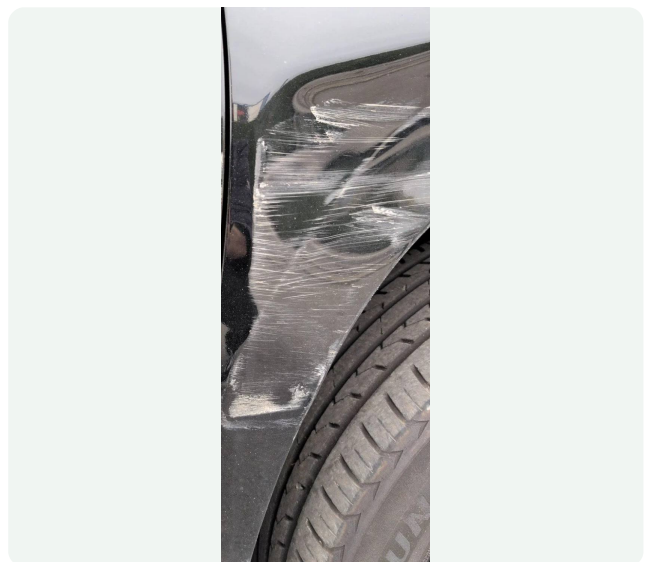


Foto 20 — Rechter portieren

Linker dorpel

In orde

Rechter dorpel

In orde

Carrosserie · vervolg

Linker buitenspiegel

In orde



Foto 24 — Linker buitenspiegel

Rechter buitenspiegel

Op te volgen

VASTSTELLING

Gebroken glas van de richtingaanwijzer.



Foto 23 — Rechter buitenspiegel

Carrosserie · vervolg

Voorruit	In orde
Achterraut	In orde
Voorruitwissers	In orde
Achterrautwisser	In orde
Carrosserierubbers	Op te volgen

VASTSTELLING

Gescheurde afdichting aan de passagierszijde.

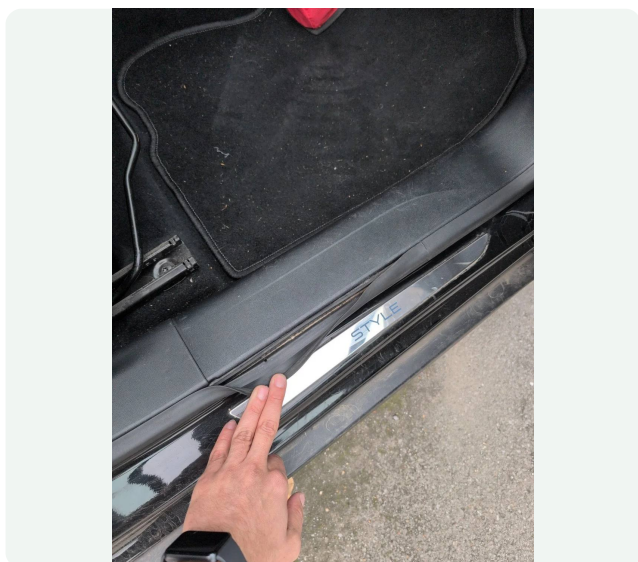


Foto 25 — Carrosserierubbers



Foto 26 — Carrosserierubbers

Carrosserie · vervolg



Foto 27 — Carrosserierubbers

Uitlijning panelen

Gebrek vastgesteld

VASTSTELLING

De motorkap, spatborden en voorbumper zijn niet goed uitgelijnd, wat sterk op een aanrijding wijst.



Foto 28 — Uitlijning panelen



Foto 29 — Uitlijning panelen

Carrosserie · vervolg

Uniformiteit lak

Op te volgen

VASTSTELLING

Er is een herstellingsspoor zichtbaar op de achterklep. Op die plaats zijn geen sporen van ernstige schade vastgesteld.

Sporen van herstelling

Op te volgen

VASTSTELLING

Spoor vastgesteld rechts op de achterklep.

Corrosie

In orde

05 Verlichting

11 controlepunten

Stadslichten	In orde
Dagrijverlichting (DRL)	In orde
Dimlichten	Gebrek vastgesteld

VASTSTELLING

Werkt niet.

Grootlichten	In orde
Voorrichtingaanwijzers	In orde
Achterraichtingaanwijzers	In orde
Remlichten	In orde
Achteruitrijlichten	Gebrek vastgesteld

VASTSTELLING

Werken niet.

Mistlampen	Gebrek vastgesteld
------------	--------------------

VASTSTELLING

Het linker mistlicht ontbreekt.

Verlichting · vervolg



Foto 30 — Mistlampen

Nummerplaatverlichting

Gebrek vastgesteld

VASTSTELLING

Werken niet.

Binnenverlichting

In orde

06 Banden, velgen & remmen

13 controlepunten

Linker voorband

In orde

VASTSTELLING

Resterende diepte geschat op 10%.

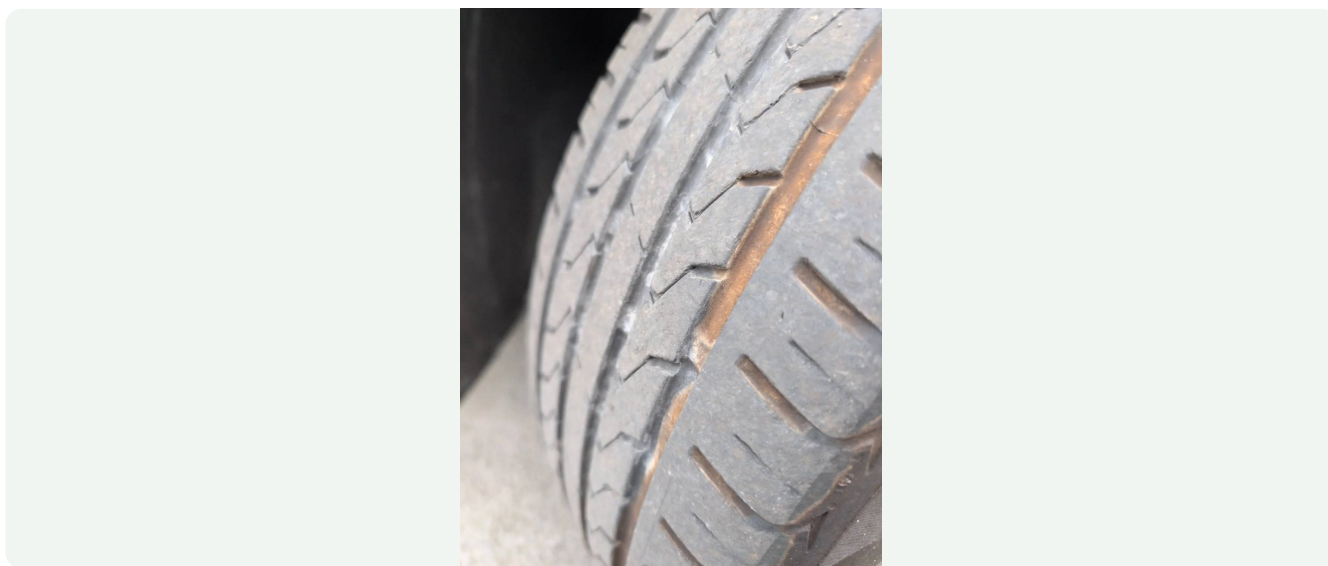


Foto 31 — Linker voorband

Rechter voorband

In orde

Banden, velgen & remmen · vervolg

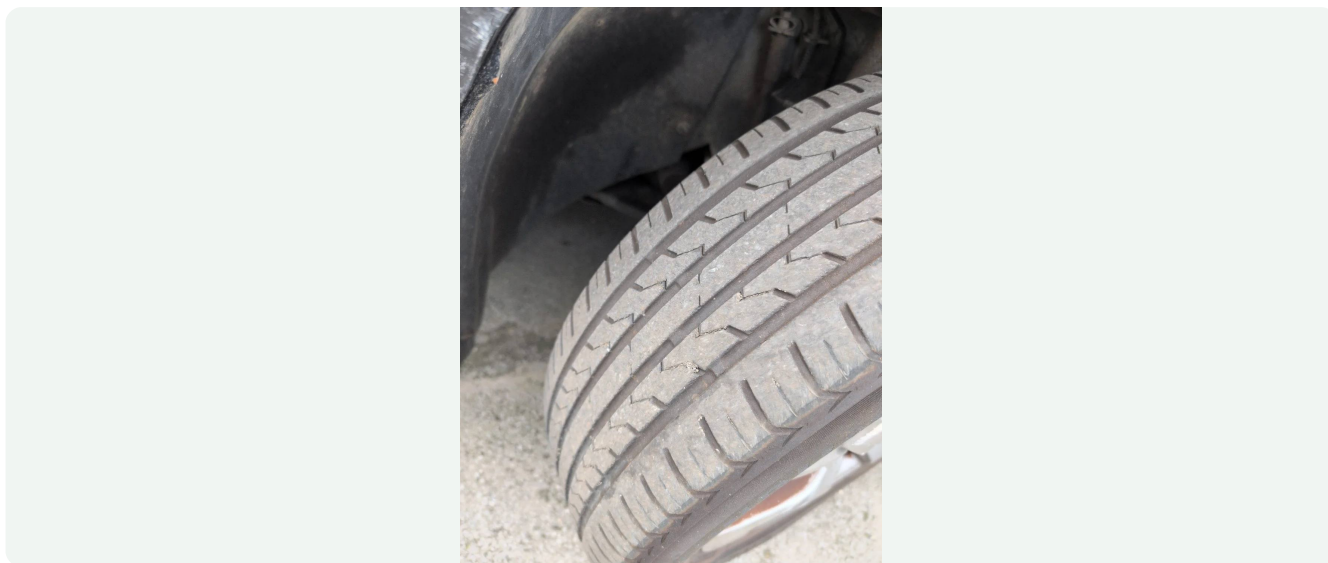


Foto 32 — Rechter voorband

Linker achterband

In orde

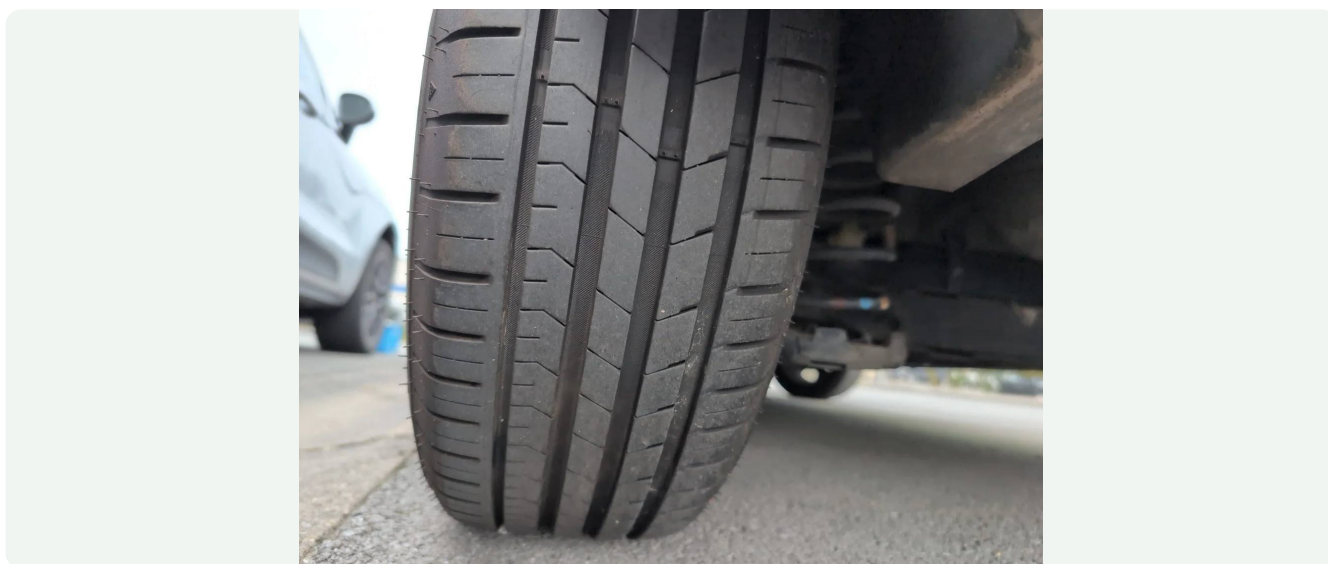


Foto 33 — Linker achterband

Rechter achterband

In orde

Banden, velgen & remmen · vervolg

Linker voorvelg

In orde

VASTSTELLING

Enkele beschadigingen door stoten.

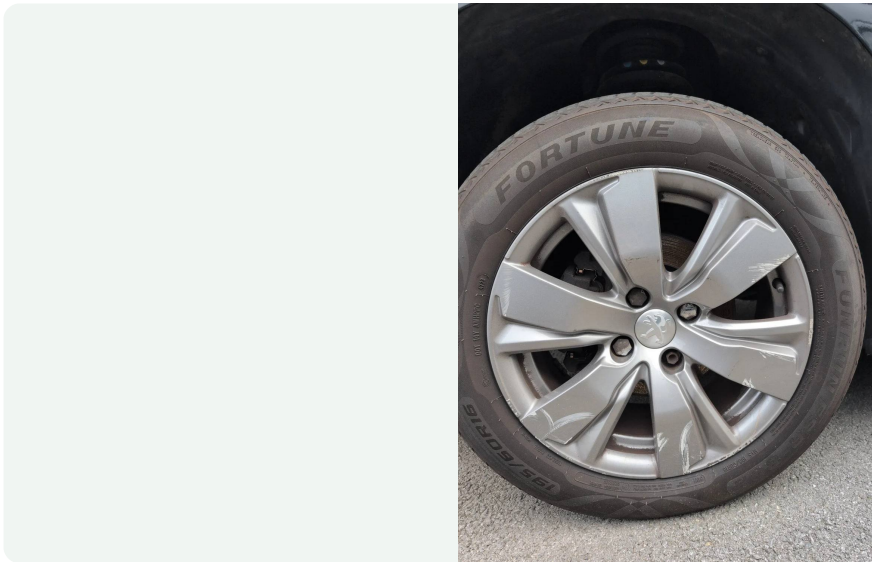


Foto 34 — Linker voorvelg

Rechter voorvelg

In orde

VASTSTELLING

Velg sterk beschadigd.

Banden, velgen & remmen · vervolg

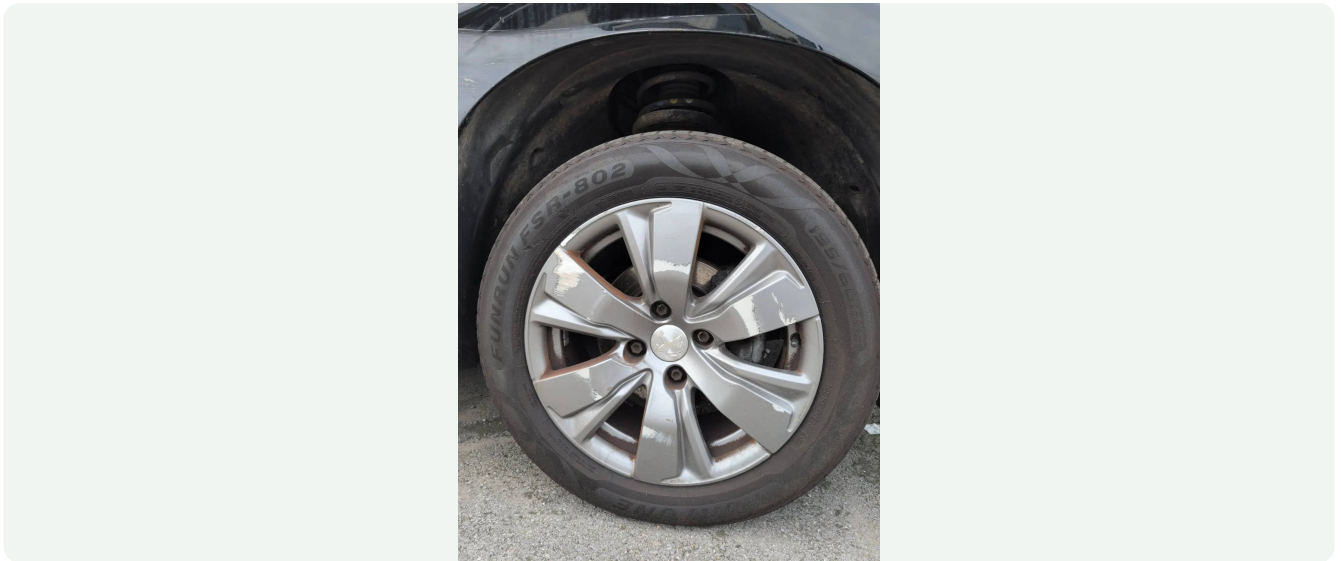


Foto 35 — Rechter voorvelg

Linker achtervelg

In orde

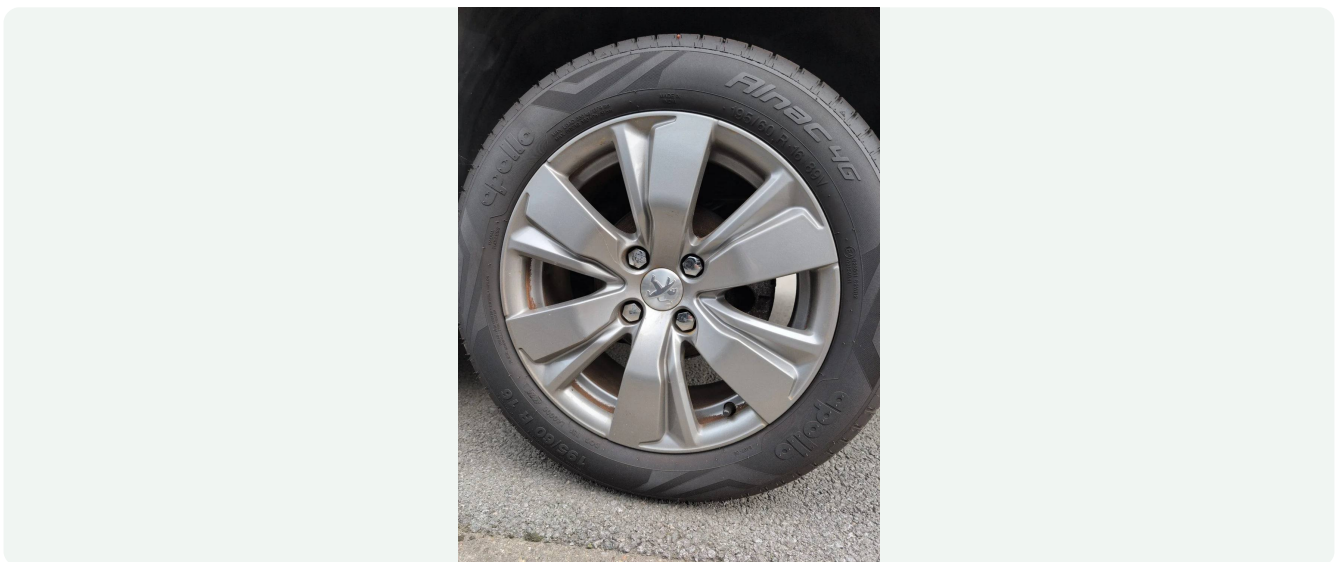


Foto 37 — Linker achtervelg

Rechter achtervelg

In orde

Banden, velgen & remmen · vervolg

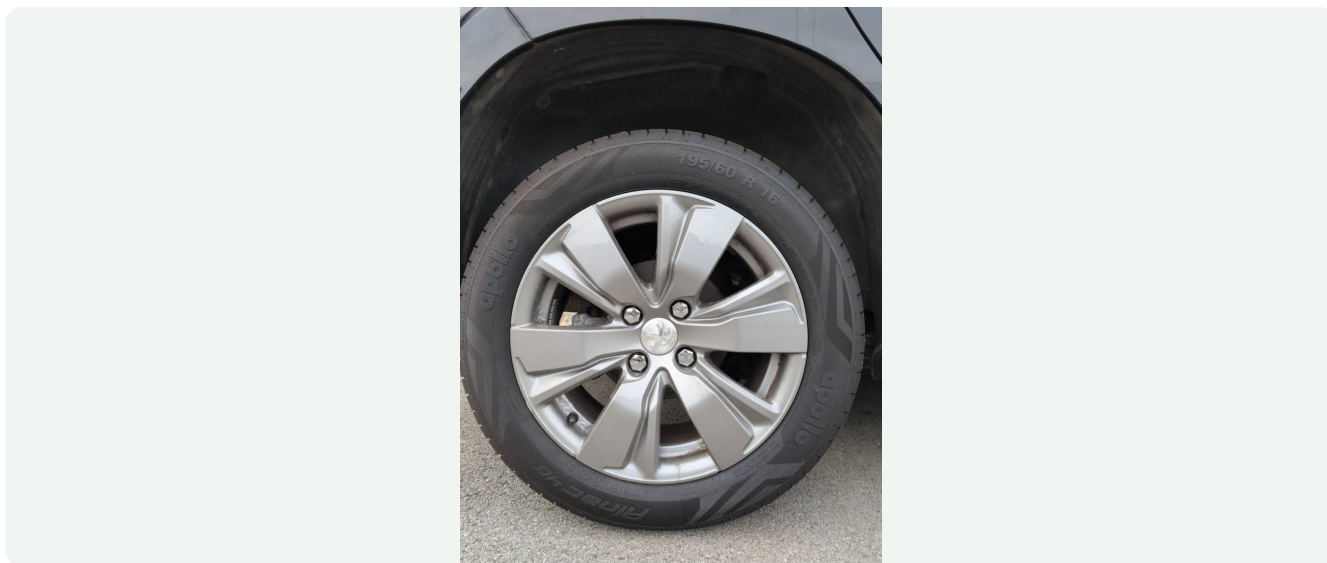


Foto 36 — Rechter achtervelg

Remblokken vooraan

In orde

VASTSTELLING

Resterende dikte geschat op 70%.

Remschijven vooraan

In orde

Remblokken achteraan

Op te volgen

VASTSTELLING

Resterende dikte geschat op 10%.

Remschijven achteraan

In orde

Reservewiel / kit

In orde

Banden, velgen & remmen · vervolg

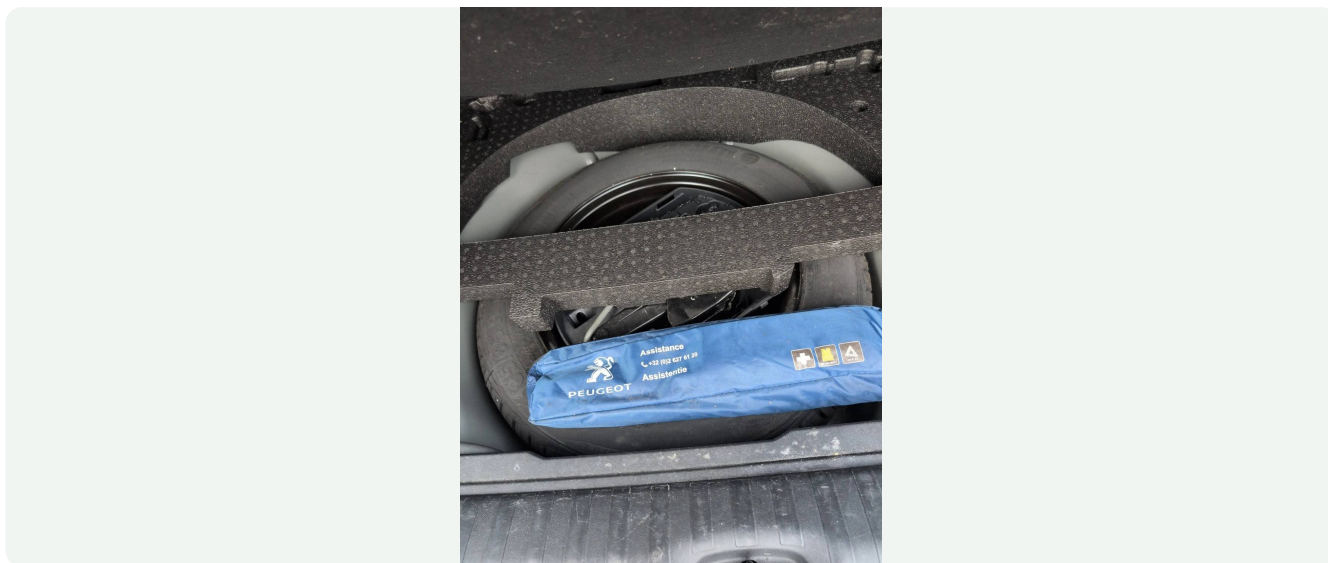


Foto 38 — Reservewiel / kit

07 Interieur

18 controlepunten

Stuurwiel	In orde
Dashboard	In orde
Middenconsole	In orde
Multimediascherm	In orde



Foto 39 — Multimediascherm

Voorzetels	In orde
Achterbank	In orde
Portierpanelen vooraan	In orde

Interieur · vervolg



Foto 40 — Portierpanelen vooraan

Portierpanelen achteraan	In orde
Hemelbekleding	In orde
Tapijten	Op te volgen

VASTSTELLING

Gescheurde bestuurdersmat.

Interieur · vervolg

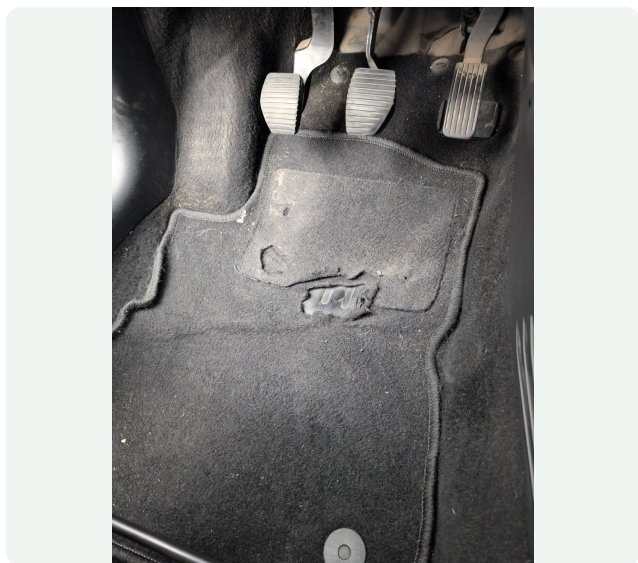


Foto 41 — Tapijten



Foto 42 — Tapijten

Koffer interieur	In orde
Raamknoppen	In orde
Stuurwielknoppen	In orde
Voorste gordels	In orde
Achterste gordels	In orde
Binnenspiegel	In orde
Waarschuwinglampjes	Gebrek vastgesteld

VASTSTELLING

Motor- en onderhoudswaarschuwinglampjes branden.

AANBEVELING

Raadpleeg de diagnose in het oorspronkelijke dossier. Deze bijlage is niet opgenomen in het openbare voorbeeld.

Interieur · vervolg

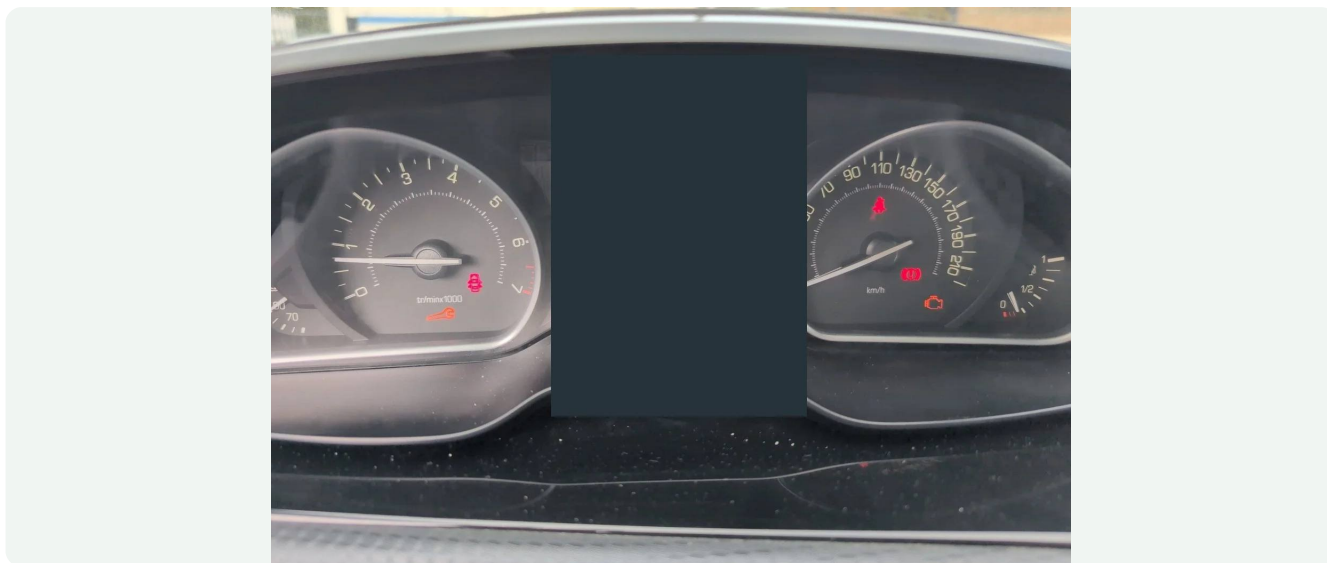


Foto 43 — Waarschuwinglampjes

Kilometerteller

In orde

08 Uitrusting & comfort

16 controlepunten

Bekleding (leder, stof, gemengd)	In orde
----------------------------------	---------

VASTSTELLING

Zwarte stof.

Airconditioning	In orde
-----------------	---------

Verwarming	In orde
------------	---------

Verwarmde zetels	Niet van toepassing
------------------	---------------------

Elektrische zetels	Niet van toepassing
--------------------	---------------------

Elektrische ramen	In orde
-------------------	---------

Centrale vergrendeling	In orde
------------------------	---------

Schuifdak / cabriolet	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------

Cruise control	In orde
----------------	---------

Parkeersensoren	In orde
-----------------	---------

Uitrusting & comfort · vervolg



Foto 44 — Parkeersensoren

Achteruitrijcamera	Niet van toepassing
Gps-navigatie	In orde
Bluetooth / koppeling	In orde
Luidsprekers	In orde
Trekhaak	Niet van toepassing
Krik en gereedschap	In orde

09 Test bij stilstand

6 controlepunten

Koude start	In orde
Stationair toerental	In orde
Uitlaatrook	In orde
Motorgeluiden	In orde
Claxon	In orde
Handrem	In orde

10 Proefrit

13 controlepunten

Motorgedrag	Niet gecontroleerd
Acceleratie	Niet gecontroleerd
Werking versnellingsbak	In orde
Werking koppeling	In orde
Differentieel	Niet gecontroleerd
Sturen / koershouding	Niet gecontroleerd
Remmen (werking, ABS)	In orde
Vering / demping	Niet gecontroleerd
Wieluitlijning	Niet gecontroleerd
Wielagers	Niet gecontroleerd
Rij-assistentie (ESP/ABS)	Niet gecontroleerd
Abnormale geluiden	In orde
Trillingen	In orde

11 OBD-diagnose

1 controlepunten

Foutcodes uitlezen	In orde
--------------------	---------

VASTSTELLING

Geen ernstige foutcodes te melden. Bijna alle meldingen hadden betrekking op een eerder lage accuspanning.

Inspectiedetails

Voorzichtigheid blijft geboden wat de staat van de motor betreft. Deze motoren hebben veel problemen gekend; gebrekkig onderhoud kan op middellange of lange termijn tot problemen of storingen leiden.

Aandachtspunten

Onderhoudsboekje — Gebrek vastgesteld

Onderhoudsfacturen — Gebrek vastgesteld

Datum laatste onderhoud — Gebrek vastgesteld

Kilometerstand laatste onderhoud — Gebrek vastgesteld

Technische keuring — Gebrek vastgesteld

Car-Pass / Statusattest — Gebrek vastgesteld

Km coherent met onderhoudshistoriek — Gebrek vastgesteld

Oliepeil motor — Gebrek vastgesteld

Koelvloeistof — Gebrek vastgesteld

Ruitensproeiervloeistof — Gebrek vastgesteld

Rechter voorspatbord — Gebrek vastgesteld

Uitlijning panelen — Gebrek vastgesteld

Dimlichten — Gebrek vastgesteld

Achteruitrijlichten — Gebrek vastgesteld

Mistlampen — Gebrek vastgesteld

Nummerplaatverlichting — Gebrek vastgesteld

Waarschuwinglampjes — Gebrek vastgesteld

Aantal sleutels — Op te volgen

Zichtbare lekken — Op te volgen

Achterbumper — Op te volgen

Rechter buitenspiegel — Op te volgen

Carrosserierubbers — Op te volgen

Uniformiteit lak — Op te volgen

Sporen van herstelling — Op te volgen

Remblokken achteraan — Op te volgen

Tapijten — Op te volgen