

Rapport d'Inspection :

BMW M5 E34



26/02/2025

Table des matières

Information sur le véhicule	2
État général ★★☆☆.....	2
Documents et entretiens	3
État de la mécanique.....	3
État de la carrosserie	4
Éclairage	5
Intérieur.....	6
Pneus & freins	6
Essai routier	7
Analyse de codes défauts	7
Recommandations.....	7
Certificat.....	8
Dossier Photos.....	9

Information sur le véhicule

Marque	BMW
Modèle	M5
Version	E34
Numéro de châssis (VIN)	WBSHC91060GXXXXXX
Motorisation	3800 CC
Puissance	250 kW / 340 cv
Boîte de vitesse	Manuelle
Type de transmission	Propulsion
Carburant	Essence
Norme d'émission	/
Kilométrage	336 394 km
Couleur extérieure/intérieure	Gris/Gris
Nombre de clé	2

État général ★ ★ ★ ★ ★

Le véhicule est en bon état général, avec une mécanique régulièrement entretenue tout au long de sa vie, appuyée par des factures et des preuves d'entretien.

Cependant, quelques points de rouille sont à signaler. Une peinture complète est recommandée afin de garantir une base saine pour l'avenir.

Véhicule entièrement d'origine selon le client hormis les suspensions Bilstein (facture à l'appui 📄). Les suspensions pilotées d'origine sont données avec le véhicule. 3 amortisseurs ont été reconditionnés et 1 fuit.

Documents et entretiens

Élément	État	Commentaire	Photo
Historique d'entretien	✓ Bon	Historique d'entretien complet	
Factures	✓ Bon	Nombreuses factures à l'appui	

État de la mécanique

Élément	État	Commentaire	Photo
Huile moteur	⚠ À surveiller	Dernier grand entretien réalisée le 29/04/2023	
Liquide de refroidissement	✓ Bon		
Liquide de freins	✓ Bon		
Durites moteur	✓ Bon		
Servo-frein	✓ Bon		
Boîte de vitesse	✓ Bon		
Embrayage	✓ Bon		
Alternateur	✓ Bon		
Batterie	⚠ À surveiller	État de santé à 50%	
Courroie accessoire	✓ Bon		
Démarrreur	✓ Bon		

État de la carrosserie

Élément	État	Commentaire	Photo
Pare-chocs	✓ Bon		
Capot moteur	✓ Bon		
Portière	⚠ À surveiller	Corrosion côté conducteur	
Aile	⚠ À surveiller	Trace de réparation sur l'aile arrière droite. Corrosion sur l'aile arrière gauche. Impact et peinture écaillé sur l'aile avant gauche	
Bas de caisse	⚠ À surveiller	Trace de corrosion en surface	
Toit	✓ Bon		
Coffre	⚠ À surveiller	Peinture écaillé dû à un autocollant mal retiré	
Rétroviseur	✓ Bon		
Pare-brise	✓ Bon		
Essuie-glaces	✗ Défaut	Les balais sont mal fixés.	
Alignement panneaux de carrosserie	✓ Bon		
Analyse peinture	⚠ À surveiller	Épaisseur moyenne = 137,4 µm	

Éclairage

Élément	État	Commentaire	Photo
Feux de position	⚠ À surveiller	Vitre de feux cassé mais n'influence pas l'éclairage	
Feux de croisement	✅ Bon		
Feux de route	✅ Bon		
Indicateurs de direction	✅ Bon		
Feux stop	✅ Bon		
Feux de recul	✅ Bon		
Feux antibrouillard	✅ Bon		
Éclaire plaque	✅ Bon		

Intérieur

Élément	État	Commentaire	Photo
Siège	✓ Bon	Dos des sièges jaunis.	
Tableau de bord	✓ Bon		
Ecran	N/A		
Panneaux de porte	⚠ À surveiller	La partie en cuire du panneau de porte se décolle	
Console centrale	⚠ À surveiller	Non d'origine	
Commandes de vitre	✓ Bon		
Commandes / Commandes du volant	✓ Bon		
Ceinture de sécurité	✓ Bon		
Ventilation	✓ Bon		
Climatisation	✗ Défaut	Selon le client, le système de climatisation a été adapté pour le gaz R1234yf mais celui-ci ne fonctionne pas.	
Toit ouvrant / capote	✓ Bon		
Verrouillage / Verrouillage central	✓ Bon		

Pneus & freins

Élément	État	Commentaire	Photo
Pneus	✓ Bon		
Plaquettes	⚠ À surveiller	Usure des plaquettes arrière à 50%	
Disques	✗ Défaut	Usure trop importante. Disques arrière à remplacer	

Essai routier

Élément	État	Commentaire
Fonctionnement du Moteur	✓ Bon	
Fonctionnement de la direction	✓ Bon	
Fonctionnement de la boîte de vitesse	⚠ À surveiller	Léger jeu dans la tringlerie
Fonctionnement du différentiel	✓ Bon	
Fonctionnement de l'embrayage	✓ Bon	
Fonctionnement du système de freinage	✓ Bon	
Fonctionnement du compteur kilométrique et de vitesse	✓ Bon	
Fonctionnement de la suspension	✓ Bon	
Géométrie des roues	✓ Bon	
Fonctionnement des roulements de roue	✓ Bon	

Analyse de codes défauts

Pas d'analyse de code défaut disponible pour ce véhicule.

Recommandations

Une peinture complète est recommandée pour partir sur une base saine sur ce véhicule. De la rouille peut être visible à certains endroits notamment sur la porte côté conducteur, bas de caisse et sur l'aile arrière gauche. Mettre la carrosserie à nue permettra d'y voir plus clair.

Vu la date du dernier entretien, il est également conseillé de procéder à un petit entretien.

Certificat

Ce véhicule a été inspecté par un professionnel indépendant de Carvise. Ce rapport reflète l'état du véhicule au jour de l'inspection.

Date de l'inspection

26 février 2025

Signature de l'inspecteur

Dossier Photos

L LOUYET HOLDING - RENT
Rue de Mons 80
6000 CHARLEROI

Register Slip Date Caisse Heure
TTC 2308 471 18-08-23 CAISSE HQ 13:11
N° client: 610212 Atilla Cakti

Versement

Type	N° Document	letrage	Mont.	Remise	Montant
Paiement	1TIC2308.398		37,17	0,00	37,17
Facture	1PSP12308.0329		37,88	0,00	37,88
Montant à payer			0,81		EUR
CASH			-0,81		EUR
Montant donné			0,81		EUR
Monnaie			0,00		EUR

Served by Josué Cassano

BMW Service

Atilla Cakti
Av. Gillieaux 27/RC
6061 Montignies-sur-Sambre
Belgium

N° client 610212
N° d'entreprise
Votre référence

Qté	Unité	Prix unitaire	Montant
2	Pièce	7,10	14,20
2	Pièce	8,26	16,52
1	Pièce	0,67	0,67
Total pièce			31,39
Total autres			0,00
Total EUR			31,39
21,00% TVA de			6,59
Total EUR TTC			37,98

Tout retrait de pièces dont la facture est libellée au nom d'un garage devra se faire par un membre du personnel de ce garage ou sous présentation d'une procuration de ce dernier.

Les retours de pièces chez BMW (quand ils sont possibles) engendrent SYSTEMATIQUEMENT des frais. (minimum 10% de la valeur de la commande) Ceux-ci sont déduits directement sur le remboursement qui sera effectué par virement bancaire.

Conditions de paiement Paiement comptant
Communication structurée +++021/2080/32914+++

Protection de la vie privée

Louyet AMS s.a.
Adresse Rue de Mons 80 - 6000 Charleroi
Téléphone (071) 20 22 60 Fax (071) 32 58 66
E-mail info@louyet.be
Web www.louyet.be

Siège social Rue de Mons 80 - 6000 Charleroi
Banque BNP Paribas Fortis
BE62 2600 0304 5061 - BIC: GEBABEBB
Concessionnaire BMW

RPM Charleroi
TVA BE 0752/976.014
N° FSMA 0752/976.014

Paiement comptant SVP à la remise du véhicule. En cas d'accord spécifique, merci d'utiliser notre communication structurée. La commande et la livraison des marchandises sont régies par les conditions générales de nos marchés qui se trouvent stipulées au dos de la présente et que nos contractants déclarent accepter sans restrictions.

Recu client
R.TEC

Date : 12.07.2023
Heure : 15:22:01 Hr
Recu no : 1673
Trace no : 004259

Heppignies II
Allône 1
gnies

TVA: BE0444910987
Tel: +32 71 377 707
Mail: info@rtec.ws
Web: http://www.rtec.ws

Paielement
Maestro

No : #####2017 0050
No VU : 201173087
Numero de licence : 296626
Terminal ID : 65335233
Info Pos : 00 055 00
B : Temps AS 12.07 15:22 Hr

IB : AS-Proc.Code = 00 055 00
SW : Capt.-Ref. = 1746
VU-Nr. = 201173087
AID59: 245719

CAKTI Atilla
Belgique
0484759332

Montant EUR 694,54

3-07246

Paielement effectue

Date : 12/07/23

Conditions de paiement:
Paielement immediat

Payé ban
montage : Informations sur le trai
tement des donnees a car
actere personnel par Ing
enico Payment Services
www.ingenico.be/privacy (annoncé en régie)

Descriptio	Quantité	Prix unitaire	Rem.(%)	Taxes	Montant
Bilstein B8 A (154) ;V	2,0	236,00	40,00	21%	283,20 €
Bilstein B8 Arrière : BMW 5 E34 ;H	2,0	229,00	40,00	21%	274,80 €
Bilstein B1 Arrière : 5er E34 7er E32 E38	1,0	16,00	0,00	21%	16,00 €
Sous-total					574,00 €
TVA sur 574,00 €					120,54 €
Total					694,54 €

Paielement immediat

Terms and Conditions Nos marchandises sont livrées en nos magasins et voyagent aux risques et périls du destinataire. La marchandise reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix. Les marchandises de type compétition ou destinées à un usage de compétition ne sont pas garanties. Seules les réclamations portées à notre connaissance par lettre recommandée dans les huit jours de la réception de la facture pourront être prises en considération. Sauf accord spécial et écrit, toutes nos factures sont payables au comptant sans escompte à Heppignies. Tout retard de paiement entraînera de plein droit et sans mise en demeure, l'application d'un intérêt de 2% par mois à dater de l'échéance. Le non paiement de la facture entraîne de plein droit, après une mise en demeure restée infructueuse une majoration de 15 % de son montant avec un minimum de 40 €. Les différents litiges qui viendraient à se produire en suite ou à l'occasion du présent contrat seront exclusivement du ressort du tribunal de Charleroi.

Page: 1 / 1



SPRL - Car On Line
 Faubourg de Namur 43/1
 1400 Nivelles
 Mobile: 0488/480.989
 TVA Intra: 471659926
 BE02 0689 4413 1440

CAKTI ATILA
 AVENUE GILLIEAUX 27 RC
 6061 MONTIGNIES LE TILLEUL

Facture	Date	Date validité	Code Client	TVA Client
F-2023-002260	29-04-2023	29-04-2023	301	

Designation	Quantité	PU HT	PU TTC	Remise	Total HT	Total TTC	Taxe
Marque :BMW	1,00						
Type :M5							
Km :331867							
Chassis :							
Date 1ère immatriculation :							
Huile 10W40	6,50	10,00	12,10		65,00	78,65	TVA 21%
BOUGIES	6,00	13,42	16,24		80,52	97,43	TVA 21%
FILTRE A HUILE	1,00	17,34	20,98		17,34	20,98	TVA 21%
FILTRE A AIR	1,00	27,18	32,89		27,18	32,89	TVA 21%
FILTRE A ESSENCE	1,00	25,67	31,06		25,67	31,06	TVA 21%
TUYAU DE FREIN AVANT	2,00	41,80	50,58		83,60	101,16	TVA 21%
TUYAU DE FREIN ARRIERE	2,00	36,03	43,60		72,06	87,19	TVA 21%
KIT REFECTION ETRIER AVANT	2,00	30,24	36,59		60,48	73,18	TVA 21%
LIQUIDE DE FREIN	1,00	16,17	19,57		16,17	19,57	TVA 21%
ROTULE TRAIN ARRIERE	2,00	62,75	75,93		125,50	151,86	TVA 21%
M.O.	10,00	50,00	60,50		500,00	605,00	TVA 21%
Liquide De Refroidissement	8,00	5,00	6,05		40,00	48,40	TVA 21%


Mode de règlement : Espèce

Echéance de paiement: 29-04-2023

Règlement(s)/Acompte(s) :

Total HT :	1 113,52€
TVA : TVA 21%	1 113,52€ 233,84€
Total TTC :	1 347,36€
Règlements :	0,00€
Net à payer :	1 347,36€

Net à payer : mille trois cent quarante-sept euros et trente-six centimes

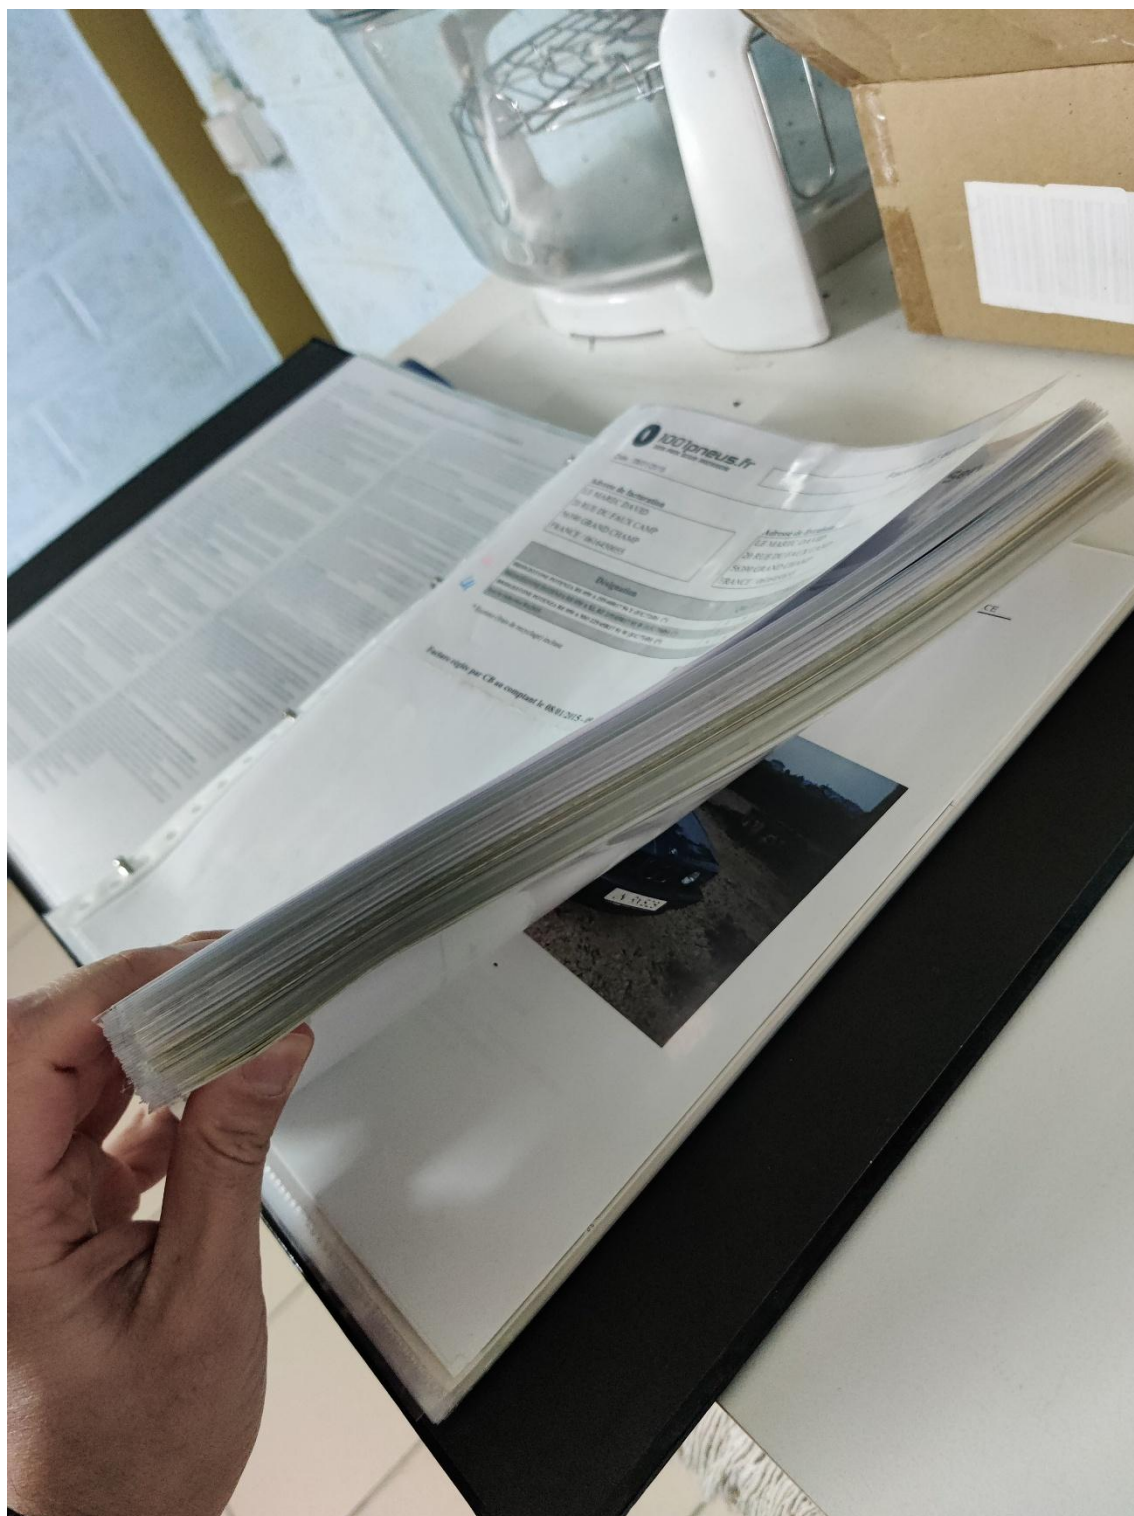

























2















